

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626 Fließheck	Womi	:08/92
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:08/92 <b>92</b>
		Gruppe	:S
		Datum	:21.02.92
		Blatt	:1/2

Betrifft:

Heckklappendämpfer

Fehlerbeschreibung:

Unkorrekter Sitz der oberen Kugelfannen an den Heckklappendämpfern bei Fahrzeugen, die bis zur 9. Kalenderwoche zur Auslieferung kamen.

Abhilfemaßnahmen:

Überprüfung der oberen Kugelfannen links und rechts bei geöffneter Heckklappe.

Ersatzteil-Information: keine

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626 Fließheck	Womi	:08/92
		TI-Nr.	:08/92 <b>92</b>
Typbezeichnung:	GE	Gruppe	:S
		Datum	:21.02.92
		Blatt	:2/2

### Reparaturanweisung:


Die oberen Kugelpfannen links und rechts mit ca. 10 kg auf die Kugelköpfe drücken.

Überprüfen des Spiels durch Ziehen und Drücken der Kugelpfannen.  
(siehe Skizze).

Bei korrektem Sitz der Kugelpfannen muß ein Spiel von ca. 2 mm vorhanden sein.

Nach Prüfung, die Heckklappendämpfer mit einem weißen Farbpunkt markieren.

Die Überprüfung kann im Rahmen der Übergabeinspektion bzw. der üblichen Wartungsdienste erfolgen.

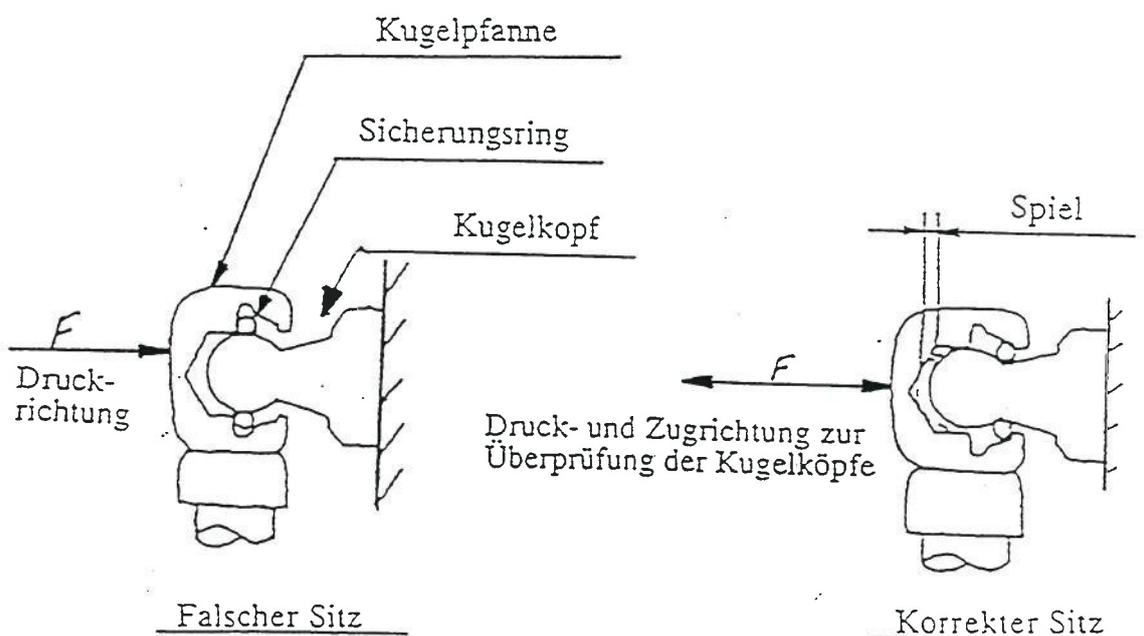

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX-6	<b>Womi</b>	:08/92
		<b>TI-Nr.</b>	:09/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:21.02.92
		<b>Blatt</b>	:1/3


<b>Betrifft:</b>  Motorhaube									
<b>Fehlerbeschreibung:</b>  Vibrationen der Motorhaube bei hohen Geschwindigkeiten.									
<b>Abhilfemaßnahmen:</b>  Einbau zusätzlicher Motorhaubenauflagen.									
<b>Ersatzteil-Information:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 20%;">Teilenummer</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">Ersetzungscode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><u>Neu</u></td> <td style="padding: 2px;"><u>Alt</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">GA2A-56-786</td> <td style="padding: 2px;">----</td> <td style="padding: 2px;">1 Satz Motorhaubenauflagen</td> </tr> </tbody> </table>	Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode	<u>Neu</u>	<u>Alt</u>		GA2A-56-786	----	1 Satz Motorhaubenauflagen
Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode							
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>								
GA2A-56-786	----	1 Satz Motorhaubenauflagen							

## TECHNISCHE INFORMATION


Handelsbezeichnung:	Mazda MX-6	Womi	:08/92
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:09/92
		Gruppe	:S
		Datum	:21.02.92
		Blatt	:2/3

### Reparaturanweisung:

1. An der bezeichneten Stelle der Karosserie - 25 mm von der Kotflügelkante mittig in die Einprägung - ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm bohren (linker und rechter Federbeindom).
2. Korrosionsschutzmittel auftragen.
3. Motorhaubenauflagen in Bohrung eindrücken.

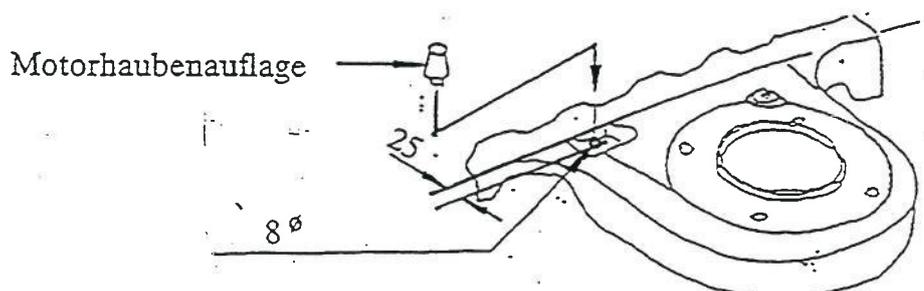

4. Selbstklebende Schutzfilme auf die Motorhaubendämmmatte aufkleben.

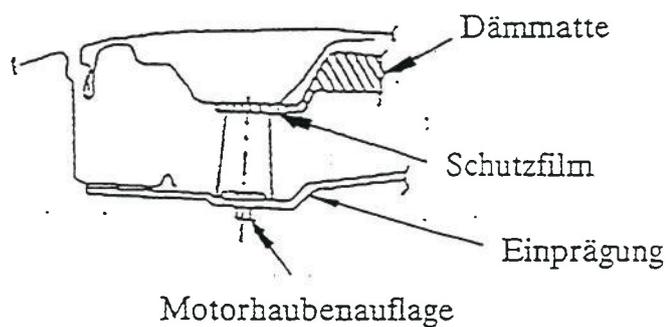

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX-6	<b>Womi</b>	:08/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:09/92
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:21.02.92
		<b>Blatt</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b>	
<b>Teilenummer(n) / Anzahl:</b>	GA2A-56-786 / 1
<b>Arbeitsnummer:</b>	S0510X-B-T
<b>Arbeitszeit:</b>	0,3 Std.

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:09/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:09/92
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:28.02.92
		<b>Blatt</b>	:1/2

### Betrifft:

Stahlschiebedach (Innenführung)

### Fehlerbeschreibung:

Bei Einstell- und Reperaturarbeiten am Stahlschiebedach können die Fixierungsscheiben durch ein zu hohes Anzugsdrehmoment der 4 Torx - Schiebedachbefestigungsschrauben beschädigt werden, was den kompletten Ausbau der Schiebedachmechanik zur Folge hat.

### Abhilfemaßnahmen:

Beachtung der Anzugsdrehmomente der Dachbefestigungsschrauben.



Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment: 2,5 - 3,5 Nm

Ersatzteil-Information: keine

# TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:09/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:09/92
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:28.02.92
		<b>Blatt</b>	:2/2

## Reparaturanweisung:

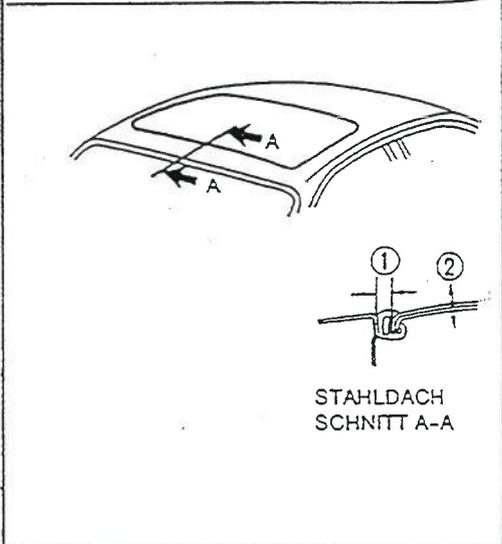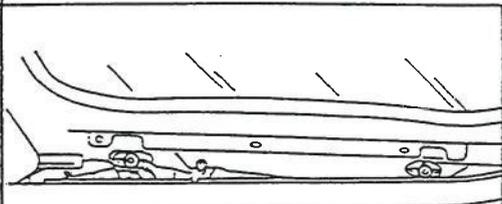

STAHLDACH  
SCHNITT A-A

### Einstellung Stahlschiebedach Spalt

1. Schiebedachverkleidung nach hinten schieben.
2. Gestänge-Abdeckung ausbauen.
3. Den Spalt vertikal, horizontal und innen sowie außen durch Lösen der Dach - Befestigungsschrauben mit einem TORX-Werkzeug (T 25) einstellen.

### Standard

		Stahldach	
		Gerade	Ecke
①		6,8 ± 0,35	6,6 ± 0,4
②		0 + 0,5 - 1,5	0 + 0,5 - 1,5


mm

4. Die Dach - Befestigungsschrauben anziehen.

Anzugsmoment: 2,5 - 3,5 Nm

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626	Womi :25/92
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr. :13/92
		Gruppe :S
		Datum :15.06.92
		Blatt :1/1

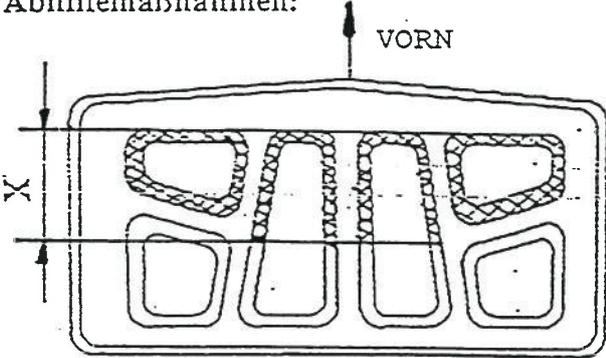Betrifft:	Stahlschiebedach
Fehlerbeschreibung:	Windgeräusche bei hohen Geschwindigkeiten.
Abhilfemaßnahmen:	<p>Stahlschiebedach ausbauen. Schiebedachverstärkung mit einem Polyurethan-Kleber (z.B. von der Firma Würth, Bezeichnung: Klebt und dichtet schnellhärtend) im vorderen Bereich - ca. 1/3 - 1/2 der Verstärkung - (siehe Skizze) verkleben. Den Verarbeitungshinweis für den verwendeten Kleber beachten. Einbau und Einstellung des Stahlschiebedachs nach dem Werkstatthandbuch bzw. TI-Nr. 09/92. Die Anzugsdrehmomente sind unbedingt zu beachten.</p>
 <p style="text-align: center;">X = Klebebereich</p>	
Ersatzteil-Information:	keine

Garantie-Information:	
Arbeitsnummer:	XX0492RX
Arbeitszeit:	1,5 Std.

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	: 39/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	: 26/92
		<b>Gruppe</b>	: S
		<b>Datum</b>	: 25.09.92
		<b>Blatt</b>	: 1/3

**Betrifft:**

Kratzer an den hinteren Türscheiben

**Fehlerbeschreibung:**

Bei einigen Fahrzeugen drückt die hintere Türscheibe im Bereich Fensterschachtmitte auf das Türverstärkungsblech, wodurch vertikale Kratzer entstehen können.

**Abhilfemaßnahmen:**

Siehe Reparaturanweisung.

Fahrzeuge ab Fahrzeugident-Nr. JMZGE \*\*\*\*01176237 sind hiervon nicht betroffen.

**Ersatzteil-Information:**

keine

# Kundendienst


## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	: 39/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	: 26/92
		<b>Gruppe</b>	: S
		<b>Datum</b>	: 25.09.92
		<b>Blatt</b>	: 2/3

### Reparaturanweisung:

Aus-/Einbau der hinteren Türscheibe lt. Werkstatthandbuch Seite S-34.

Das Verstärkungsblech lt. Abbildung mit der Hand nach innen drücken, so daß die Freigängigkeit der Scheibe gewährleistet ist.

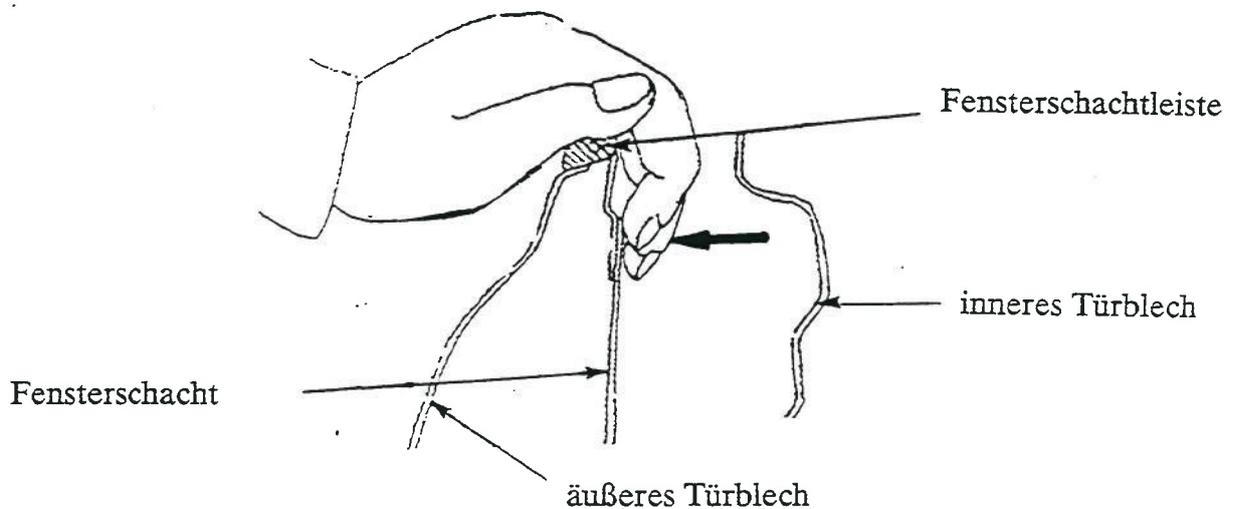

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	: 43/92
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	: 26/92 K
		<b>Gruppe</b>	: S
		<b>Datum</b>	: 23.10.92
		<b>Blatt</b>	: 3/3

<b>Garantie-Information:</b>			
<b>Teilenummer(n) / Anzahl:</b>	GA7B-72-511-9D GA8A-72-511A9D	(R)	4-türig 5-türig
	GA7B-73-511-9D GA8A-73-511A9D	(L)	4-türig 5-türig
<b>Arbeitsnummer:</b>	S1103X-R-X		
<b>Arbeitszeit:</b>	0,6 Std.		

KD - Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:05
		<b>TI-Nr.</b>	:06/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:05.02.93
		<b>Blatt</b>	:1/2

**Betrifft:**

1. Eingerissene Türdichtung vorn
2. Windgeräusche

**Fehlerbeschreibung:**

1. Die vorderen Türdichtungen lösen sich vom Türrahmen und werden beim Schließen der Türen eingeklemmt.
2. Windgeräusche bei ca. 160 - 170 km/h durch Vibration der Türdichtung.

**Abhilfemaßnahmen:**

Austausch der Türdichtung.

Betroffen sind nur Fahrzeuge vor Fahrzeugident.-Nr.

JMZ GE \*\*\*\* 01 217 935

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
	<b>Türdichtung</b>	
GA7C-58-760A (R)	4-türig	---
GA7C-59-760A (L)	4-türig	---
GA8A-58-760H (R)	5-türig	---
GA8A-59-760H (L)	5-türig	---

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:05
		<b>TI-Nr.</b>	:06/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:05.02.93
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Garantie-Information:</b>									
<b>Teilenummer(n) / Anzahl:</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%;">GA7C-58-760A / 1</td> <td style="width: 35%;">STH (R)</td> </tr> <tr> <td>GA7C-59-760A / 1</td> <td>STH (L)</td> </tr> <tr> <td>GA8A-58-760H / 1</td> <td>FLH (R)</td> </tr> <tr> <td>GA8A-59-760H / 1</td> <td>FLH (L)</td> </tr> </table>	GA7C-58-760A / 1	STH (R)	GA7C-59-760A / 1	STH (L)	GA8A-58-760H / 1	FLH (R)	GA8A-59-760H / 1	FLH (L)
GA7C-58-760A / 1	STH (R)								
GA7C-59-760A / 1	STH (L)								
GA8A-58-760H / 1	FLH (R)								
GA8A-59-760H / 1	FLH (L)								
<b>Arbeitsnummer:</b>	S1021A-R-X (pro Türdichtung)								
<b>Arbeitszeit:</b>	0,4 Std. (pro Türdichtung)								

KD - Technik

N. Becker

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos-6, Mazda 626	<b>Womi</b>	:09
<b>Typbezeichnung:</b>	CA, GE	<b>TI-Nr.</b>	:10/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:12.03.93
		<b>Blatt</b>	:1/3

**Betrifft:**

Geräusche im Bereich der B-Säule

**Fehlerbeschreibung:**

Beim Befahren von unebenen Straßen können Geräusche an der Verbindungsstelle zwischen B-Säule und Türschweller auftreten.

Dieser Fehler ist bisher nur im benachbarten Ausland aufgetreten. Um ggf. unnötige Sucharbeiten zu vermeiden, empfehlen wir folgende folgende Abhilfemaßnahme:

**Abhilfemaßnahmen:**

Zusätzliches Befestigen des zum Fahrgastraum gerichteten Blechformteils vom Türschweller durch zwei Schweißpunkte.

Betroffen sind nur Fahrzeuge vor den Fahrzeugident.-Nrn.

JMZ CA1 \*\*\* 01 114 414 (Xedos-6) und  
JMZ GE \*\*\*\* 01 235 478 (Mazda 626)

**Ersatzteil-Information:**

Keine

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos-6, Mazda 626	<b>Womi</b>	:09
<b>Typbezeichnung:</b>	CA, GE	<b>TI-Nr.</b>	:10/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:12.03.93
		<b>Blatt</b>	:2/3

### Reparaturanweisung:



Die vordere und hintere Türleiste (Schwellerabdeckung) ausbauen.

Die untere B-Säulenverkleidung demontieren. Den Schweller im Bereich der B-Säule freilegen (Fahrzeugteppich) und die Bodengruppe, sowie den Sicherheitsgurt sorgfältig abdecken.

Das innere Blechformteil des Türschwellers an den zwei in den u.a. Abbildungen angegebenen Stellen fixieren.

Die Schweißpunkte sauber bearbeiten und gegen Korrosion schützen.

Die Montage erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

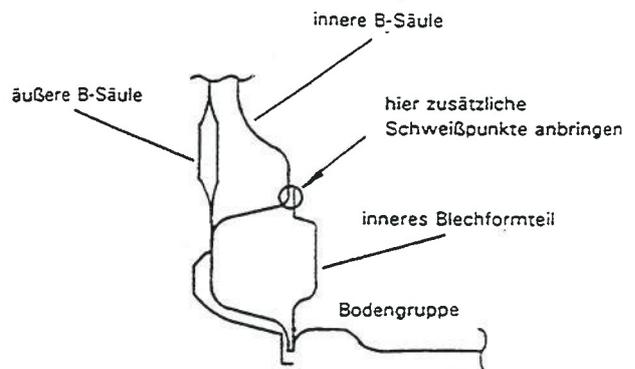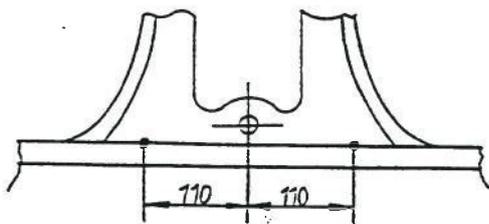

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos-6, Mazda 626	<b>Womi</b>	:09
		<b>TI-Nr.</b>	:10/93
<b>Typbezeichnung:</b>	CA, GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:12.03.93
		<b>Blatt</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b>	
<b>Schadensverursachendes Teil:</b>	<p>C001-70-080A rechts (B-Säule Xedos- 6)  C001-71-080A links (B-Säule Xedos-6)</p> <p>GA8A-70-080B rechts (B-Säule 626, 5-türig)  GA8A-71-080B links (B-Säule 626, 5-türig)</p> <p>GA7B-70-080B rechts (B-Säule 626, 4-türig)  GA7B-71-080B links (B-Säule 626, 4-türig)</p>
<b>Arbeitsnummer:</b>	S1713 X-W-T
<b>Arbeitszeit:</b>	nach Aufwand

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX 6	<b>Womi</b>	:26/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:26/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:02.07.93
		<b>Blatt</b>	:1/2

### Betrifft:


Geräusche der elektrischen Fensterhebermotoren.

### Fehlerbeschreibung:

Geräusche von den elektrischen Fensterhebermotoren können bei ganz geschlossenem bzw. ganz geöffnetem Fenster auftreten.

### Abhilfemaßnahmen:

- 1.) Fensterheber ausbauen.
- 2.) Die drei Befestigungsschrauben des elektrischen Fensterhebermotors entfernen.
- 3.) Befestigungsschrauben gründlich von Fett und Öl reinigen.
- 4.) Schraubensicherungsmittel auf die Befestigungsschrauben des Fensterhebermotors auftragen.
- 5.) Elektrischen Fensterhebermotor mit den vorbereiteten Befestigungsschrauben wieder einbauen.  
Anzugsmoment: 5 Nm
- 6.) Fensterheber einbauen.

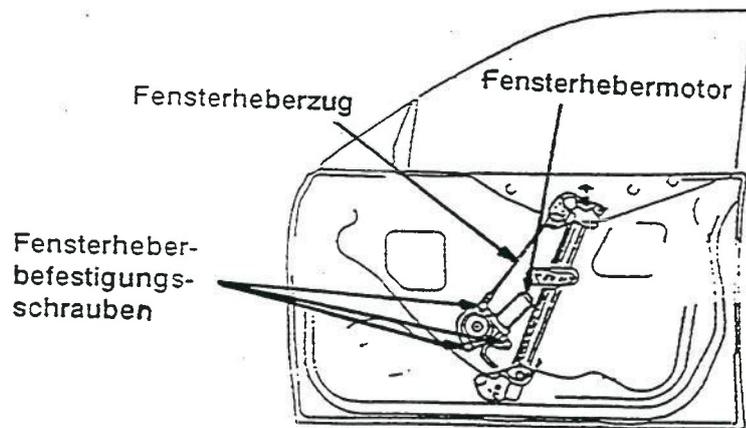

Betroffen sind nur Fahrzeuge vor der Fahrzeugident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\*01 174336

### Ersatzteil-Information:

Handelsübliches Schraubensicherungsmittel

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX 6	<b>Womi</b>	:26/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:26/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:02.07.93
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Garantie-Information:</b>	
<b>Arbeitsnummer:</b>	XX0558-R-X
<b>Arbeitszeit:</b>	1 Std. (für jede Seite)

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 / MX-6	<b>Womi</b>	:26/93
		<b>TI-Nr.</b>	:28/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:02.07.93
		<b>Blatt</b>	:1/2

**Betrifft:**


Kofferraumschloß

**Fehlerbeschreibung:**

Beim kräftigen Zuschlagen des Kofferraumdeckels verriegelt das Kofferraumschloß nicht.

**Abhilfemaßnahmen:**

Austauschen der Verriegelungsfeder.

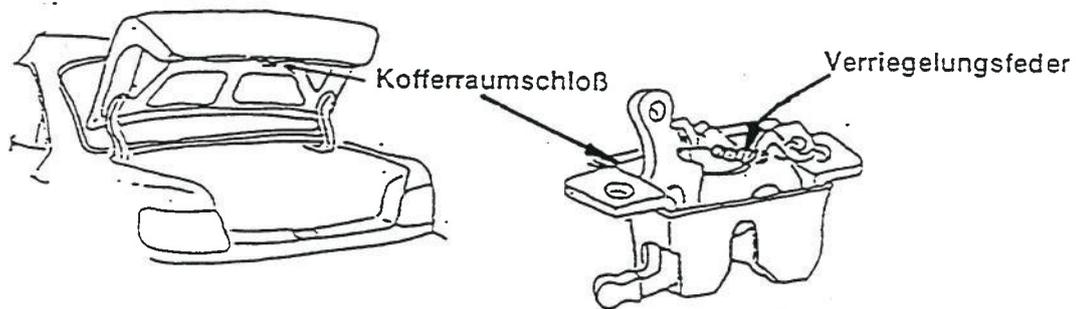

Hiervon betroffen sind nur Fahrzeuge bis Fahrzeug-Ident.-Nr.:  
JMZ GE\*\*\*\* 01 267 206

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
-------------	-------------	----------------

Neu

GAYB-56-8B9

Verriegelungsfeder

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626 / MX-6	Womi	:26/93
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:28/93
		Gruppe	:S
		Datum	:02.07.93
		Blatt	:2/2

Garantie-Information:			
Teilenummer(n)	Anzahl	Arbeitsnummer	Arbeitszeit
GAYB-56-8B9	1	XX0575-R-X	0,2 Std

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:38/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:43/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.09.93
		<b>Blatt</b>	:1/4


**Betrifft:**

vordere Türdichtungen


**Fehlerbeschreibung:**

Die Dichtungen der vorderen Türen rutschen am oberen Ende nach hinten, dadurch scheuern diese beim Öffnen bzw. Schließen der Türen an den hinteren Türrahmen.

Dies kann zu einer Beschädigung der Oberfläche bzw. zum Einreißen der Türdichtungen führen.

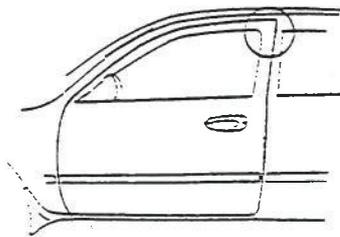

mögliche Scheuerstelle

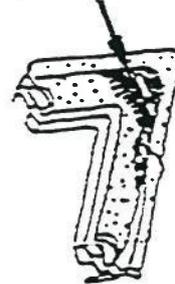

**Abhilfemaßnahmen:**

Befestigung der Türdichtungen mit Profilgummikleber nach Reparaturanweisung. Bereits beschädigte Türdichtungen austauschen und mit Profilgummikleber fixieren.

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\*01 286 117 sind bereits werksseitig geändert.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
-------------	-------------	----------------

Neu

GA8A-58-760H	Türdichtung rechts (5-Türer)	--
--------------	------------------------------	----

GA8A-59-760H	Türdichtung links (5-Türer)	--
--------------	-----------------------------	----

GA7C-58-760B	Türdichtung rechts (4-Türer)	--
--------------	------------------------------	----

GA7C-59-760B	Türdichtung links (4-Türer)	--
--------------	-----------------------------	----


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626	Womi	:38/93
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:43/93
		Gruppe	:S
		Datum	:24.09.93
		Blatt	:2/4

### Reparaturanweisung:



1. Prüfen, ob die Türdichtung im angegebenen Bereich beschädigt ist. Gegebenenfalls die Türdichtung austauschen.

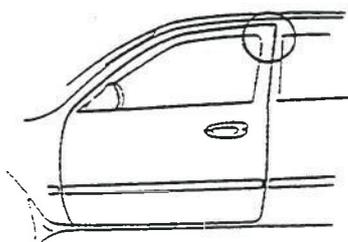

mögliche Scheuerstelle



2. Die Dichtung soll an der bezeichneten Stelle keinen Kontakt mit dem hinteren Türrahmen haben.
3. Gegebenenfalls die Türdichtung so weit nach vorn verschieben, bis sie richtig positioniert ist.
4. Prüfen, ob die Dichtung richtig in der Türsicke liegt.

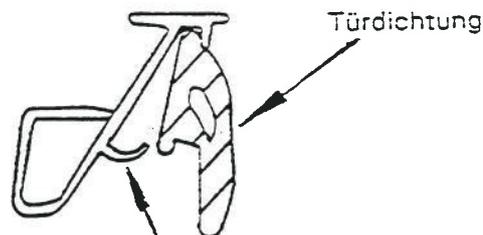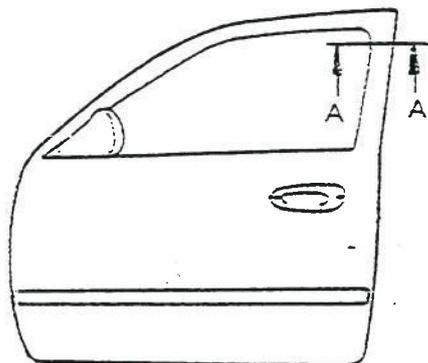

Türdichtung in der Sicke richtig positionieren


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


Handelsbezeichnung:	Mazda 626	Womi	:38/93
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:43/93
		Gruppe	:S
		Datum	:24.09.93
		Blatt	:3/4

### Reparaturanweisung:

- Die Türdichtung im angegebenen Bereich mit handelsüblichem Profilmummikleber fixieren.  
Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu beachten.

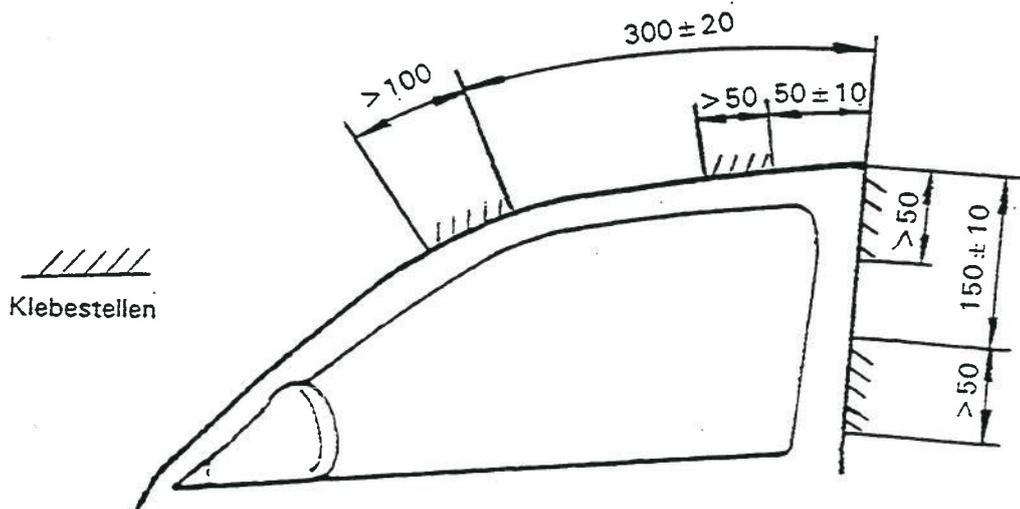

- Bei einem eventuellen Austausch der hinteren Türdichtungen, sollen diese in dem angegebenen Bereich mit Profilmummikleber fixiert werden.  
Der Austausch der hinteren Türdichtungen erfolgt auf dem normalen Garantieweg.

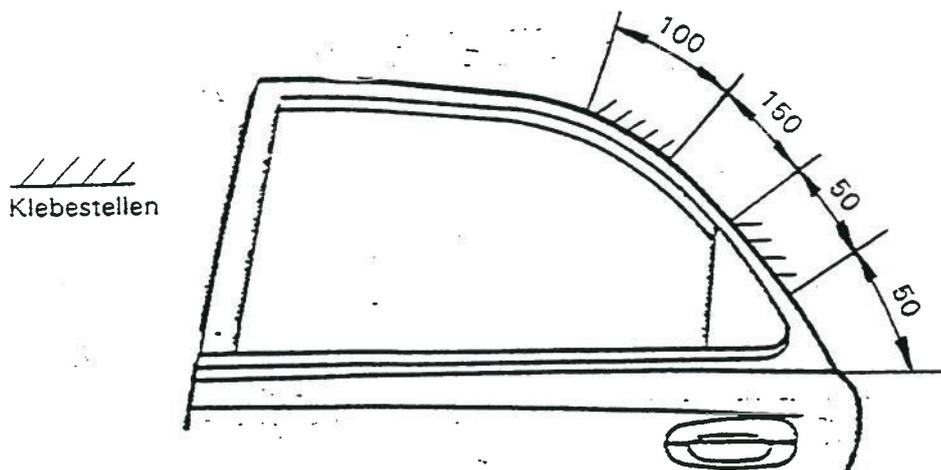

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:38/93
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:43/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.09.93
		<b>Blatt</b>	:4/4

Garantie-Information:			
Teilenummer(n)	Anzahl	Arbeitsnummer	Arbeitszeit
GA8A-58-760H (5-Türer) GA7C-58-760B (4-Türer)  Fixieren der Türdichtung	0 0	XX0607-R-X	0,3 Std. beide Seiten (Material für Profilmikkleber ist bereits in der Zeit enthalten.)
GA8A-58-760H (5-Türer) GA8A-59-760H  GA7C-58-760B (4-Türer) GA7C-59-760B  Austausch der Türdichtung (ohne Fixierung)	1 1  1 1	S1021A-R-X	0,4 Std. eine Seite

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda RX-7 / Xedos 6	<b>Womi</b>	:49/93
<b>Typbezeichnung:</b>	FD / CA	<b>TI-Nr.</b>	:53/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:10.12.93
		<b>Blatt</b>	:1/2

<b>Betrifft:</b>			
Türarretierung			
<b>Fehlerbeschreibung:</b>			
Quietschgeräusche beim Öffnen bzw. Schließen der Türen.			
<b>Abhilfemaßnahmen:</b>			
Austausch der Türarretierung.			
Betroffen hiervon sind nur Fahrzeuge bis Fahrzeug-Ident.-Nr.:			
RX-7 (FD)		Xedos 6 (CA)	
JMZ FD1*B*00 100 829		JMZ CA1***01 118 921	
<b>Ersatzteil-Information:</b>			
Teilenummer		Bezeichnung	Ersetzungscode
	<u>Neu</u>	<u>Alt</u>	
RX-7 (FD):	FD01-58-270B	FD01-58-270A	Türarretierung A
Xedos 6 (CA):	C001-58-270C	C001-58-270B	Türarretierung vorn A
	C001-72-270C	C001-72-270B	Türarretierung hinten A

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda RX-7 / Xedos 6	<b>Wmi</b>	:49/93
<b>Typbezeichnung:</b>	FD / CA	<b>TI-Nr.</b>	:53/93
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:10.12.93
		<b>Blatt</b>	:2/2

Garantie-Information:			
Teilenummer(n)	Anzahl	Arbeitsnummer	Arbeitszeit
RX-7 (FD): FD01-58-270B	1	S1006X-R-X (eine Seite)	0,5 Std.
Xedos 6 (CA): C001-58-270C	1	S1006X-R-X (eine Seite / vorn)	0,7 Std.
C001-72-270 C	1	S1107X-R-X (eine Seite / hinten)	0,7 Std.

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX-6	<b>Womi</b>	:02/94
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:02/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:14.01.94
		<b>Blatt</b>	:1/3

**Betrifft:**

Türverkleidung

**Fehlerbeschreibung:**

1. Befestigungsclip (A) der vorderen unteren Türverkleidung kann sich im Bereich des Lautsprechers lösen und Vibrationen der Türverkleidung verursachen.
2. Bei Aus- oder Einbau der Türverkleidung können die Spreizklauen der Originalbefestigung (B) beschädigt werden.

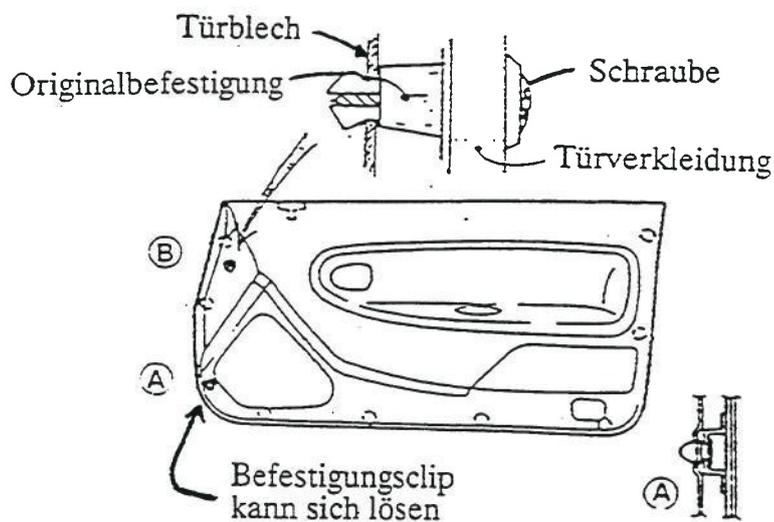

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
B467-50-8C5	Befestigungsclip	---
9991-00-401	Kunststoffeinsatz	---


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


Handelsbezeichnung:	Mazda MX-6	Womi	:02/94
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:02/94
		Gruppe	:S
		Datum	:14.01.94
		Blatt	:2/3

### Reparaturanweisung:

zu 1.: Befestigungsclip (A) durch einen modifizierten ersetzen.

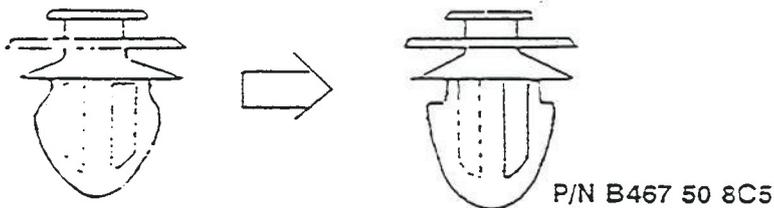

- zu 2.:
- 1) Kunststoffeinsatz in das hierfür vorgesehene Langloch in der Tür einsetzen. (Das Langloch ist für die Originalbefestigung ausgelegt.)
  - 2) Entfernen der Spreizklauen der Originalbefestigung (siehe Skizze).
  - 3) Montage der Türverkleidung.

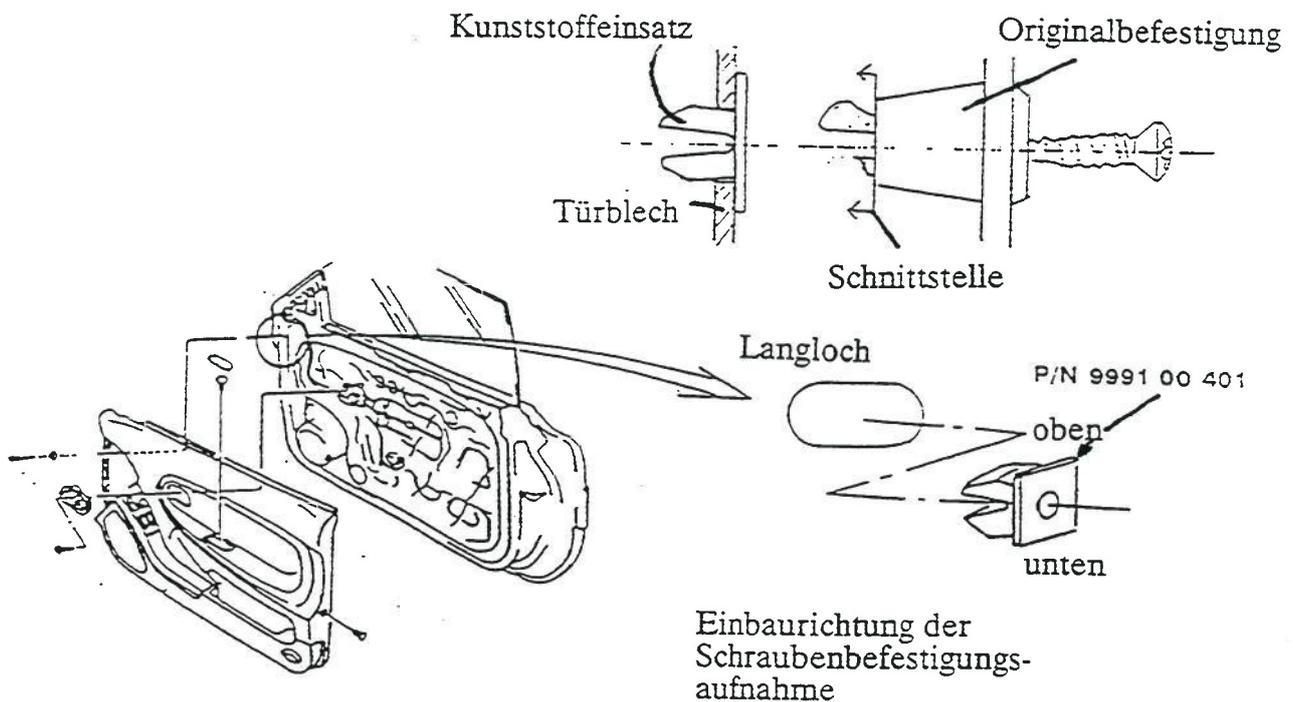

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda MX-6	Womi	:02/94
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:02/94
		Gruppe	:S
		Datum	:14.01.94
		Blatt	:3/3

Garantie-Information:			
Teilenummer(n)	Anzahl	Arbeitsnummer	Arbeitszeit
B467-50-8C5	1	XX0600R-X	0,2 Std. ( Ersetzen des Befestigungsclips)
9991-00-401	1	S1026X-R-X	0,3 Std. ( Bearbeitung der Originalbefestigung)

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

**Handelsbezeichnung:** Mazda 626/MX-6

**Typbezeichnung:** GE

**Womi** : 19/94

**TI-Nr.** : 13/94

**Gruppe** : S

**Datum** : 13.05.94

**Blatt** : 1

**Betrifft:**

Fixierungsscheiben für Positionier-Platte des Schiebedaches

**Fehlerbeschreibung:**

Bei Einstell- und Reparaturarbeiten am Stahlschiebedach können die Fixierungsscheiben durch ein zu hohes Anzugsdrehmoment der 4 Torx-Schiebedachbefestigungsschrauben beschädigt werden. (siehe auch T.I.-Nr. 09/92)

**Abhilfemaßnahmen:**

Die Fixierungsscheiben sind jetzt als Ersatzteil erhältlich und können einzeln erneuert werden. Ein kompletter Austausch der Schiebedachmechanik ist damit nicht mehr erforderlich.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
-------------	-------------	----------------

Neu

GA2L-69-9Y1

Fixierungsscheibe

---

# Kundendienst

---

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
		<b>TI-Nr.</b>	:27/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:1/7

<b>Betrifft:</b>	Elektrische Fensterheber
------------------	--------------------------

<b>Fehlerbeschreibung:</b>	Beim Betätigen der vorderen elektrischen Fensterheber kann es vorkommen, daß die Türscheiben - insbesondere im nassen Zustand - rattern.
----------------------------	--

<b>Abhilfemaßnahmen:</b>	Gemäß nachstehender Reparaturanleitung die Fensterheber umrüsten und die Türscheiben einstellen.
--------------------------	--


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:2/7

### Reparaturanweisung:

1. Die Türscheibe und den Fensterheber gemäß Werkstatthandbuch demontieren.
2. Die Feder zwischen Seilzugummantelung und Führungsschiene entfernen.

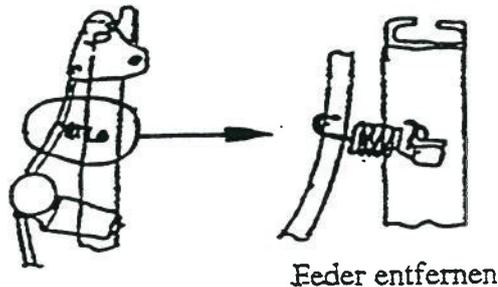

3. Die Seilzugummantelung mehrmalig mit Isolierband umwickeln.



Seilzug-Ummantelung  
mehrmalig mit Isolierband  
umwickeln


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:3/7


### Reparaturanweisung:

- Den Seilzug mit einem geeignetem Draht in einem Abstand von ca. 15 mm zur Führungsschiene befestigen.

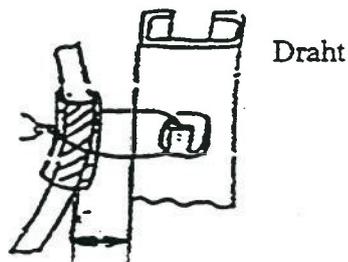

Abstand ca. 15mm

- Sicherstellen das die Befestigungsplatte der Türscheibe 5mm Spiel aufweist. Bei zu geringem Spiel den Abstand des Seilzuges zur Führungsschiene vergrößern, bis ein Spiel von 5mm vorhanden ist.

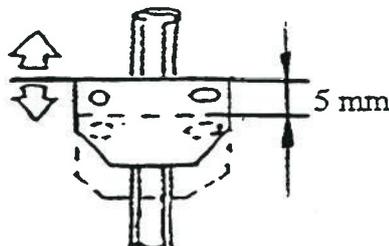


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:4/7

### Reparaturanweisung:

6. Die vordere Bohrung der Befestigungsplatte gemäß nachstehender Abbildung bearbeiten.

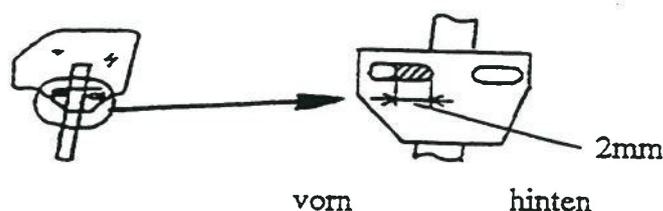

7. Für Meßzwecke einen Klebestreifen an der Außenseite der Türscheibe anbringen.

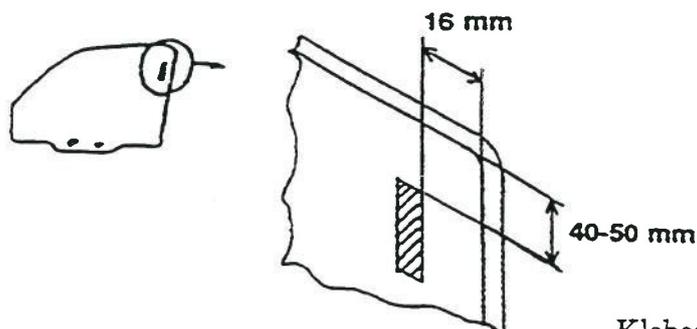

Klebestreifen auf der Außenseite der Scheibe anbringen


# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:5/7

### Reparaturanweisung:

8. Die Türscheibe und den Fensterheber in die Türe einsetzen und die Türscheibe schließen.
9. Die Seitenscheibe nach vorn und hinten bewegen und prüfen ob der Abstand des Klebestreifens zum Fensterschacht 0-1 mm beträgt. Falls der Abstand 0-1 mm beträgt mit Punkt 13 fortfahren.

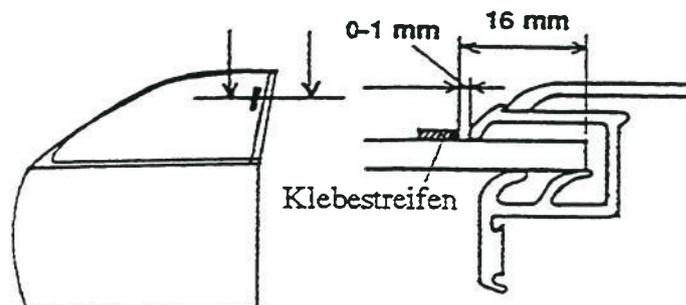

10. Falls der Abstand nicht 0-1 mm beträgt die Türscheibe und den Fensterheber ausbauen.
11. Die untere Befestigungsbohrung des Fensterhebers in der Türe gemäß nachstehender Abbildung bearbeiten.

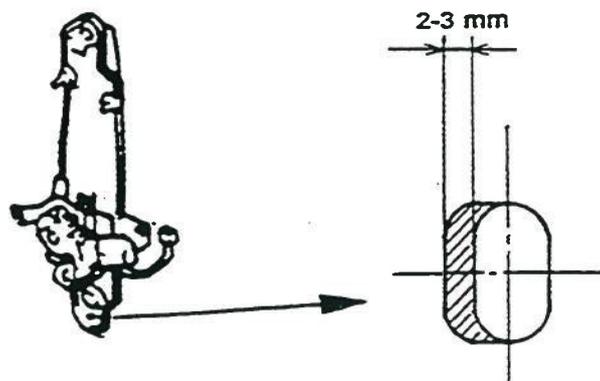

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:6/7

### Reparaturanweisung:

12. Die Türscheibe und den Fensterheber in die Türe so einsetzen, daß der Abstand zwischen Klebestreifen und Fensterschacht 0-1 mm beträgt.

13. Die einwandfreie Funktion des Fensterhebers durch vollständiges Öffnen der Türscheibe aus den 3 unten angegebenen Ausgangspositionen prüfen:

- Türscheibe vollständig geschlossen
- Türscheibe um ca. 20 mm abgesenkt
- Türscheibe um ca. 100 mm abgesenkt

Die Prüfung mit laufendem Motor und demontierter Türverkleidung durchführen.

14. Die Türverkleidung wieder montieren.

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:39/94
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:27/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:30.09.94
		<b>Blatt</b>	:7/7

<b>Garantie-Information:</b>	
<b>Schadensverursachendes Teil:</b>	C001-58-560A rechts C001-59-560A links
<b>Arbeitsnummer/Arbeitszeit:</b>	<p><u>ohne Bearbeitung der Befestigungsbohrung des Fensterhebers (Punkt 11):</u></p> <p>XX0650R1 / 0,9 Std.      eine Seite XX0650R2 / 1,6 Std.      beide Seiten</p> <p><u>mit Bearbeitung der Befestigungsbohrung des Fensterhebers (Punkt 11):</u></p> <p>XX0650R3 / 1,1 Std.      eine Seite XX0650R4 / 2,0 Std.      beide Seiten</p>

KD - Technik

N. Becker

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:48/94
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (Fließheck)	<b>TI-Nr.</b>	:43/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:02.12.94
		<b>Blatt</b>	:1/2

<b>Betrifft:</b>
Hutablage

<b>Fehlerbeschreibung:</b>
Bei einigen der o. a. Fahrzeuge kann es vorkommen, daß die Hutablage aus der Halterung herausgleitet und in den Kofferraum fällt.
Hiervon betroffen sind Fahrzeuge innerhalb folgender Fahrzeug-Ident.-Nr.-Abgrenzung:
JMZ GE*4**01 403 915 - JMZ GE*4**01 405 813.

<b>Prüfmethode und Abhilfemaßnahme:</b>
Verschieben Sie die Hutablage in der Halterung zu beiden Seiten; hierbei dürfen die Führungsstifte der Hutablage nicht aus der Halterung herausgleiten. Ggf. ist die Hutablage auszutauschen.

<b>Ersatzteil-Information:</b>			
Teilenummer		Bezeichnung	Ersetzungscode
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>		
G05F-68-310B65	G05F-68-310A65	Hutablage	N

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:48/94
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (Fließheck)	<b>TI-Nr.</b>	:43/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:02.12.94
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZGE*4**01 403 915 - JMZGE*4**01 405 813	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	<b>Garantie / Fahrzeug</b>
Unterbaugruppe	S 17
Fehlerbeschreibung	Verformtes Teil
Schadensursache	Teil war fehlerhaft bearbeitet
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	G05F 68 310B65 / 01
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	S1712X-R-X / 0,2 Std.

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung mit Garantierantragsformular			
<b>Teile- nummer(n)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Arbeits- nummer</b>	<b>Arbeits- zeit</b>
G05F-68-310B65	1	S1712X-R-X	0,2 Std.

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:49/94
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:45/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:09.12.94
		<b>Blatt</b>	:1/2

**Betrifft:**

Schiebedach

**Fehlerbeschreibung:**

Durch zu großes Spiel im Bereich der hinteren Schiebedachführung können bei Hubstellung des Schiebedachs Klappergeräusche auftreten.

**Abhilfemaßnahmen:**

Einbau der modifizierten hinteren Führungsschlitten.

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr. JMZ GE\*\*\*\*01 303 648 sind bereits werkseitig mit modifizierten Führungsschlitten ausgerüstet.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer		Bezeichnung	Ersetzungscode
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>		
HG30-69-864A	HG30-69-864	Führungsschlitten rechts	N
HG30-69-865A	HG30-69-865	Führungsschlitten links	N

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Wmi</b>	:49/94
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:45/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:09.12.94
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: bis JMZ GE****01 303 647	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug
<b>Unterbaugruppe</b>	S 15
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Klappergeräusche
<b>Schadensursache</b>	Falsches Spiel
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	HG-30-69-864A / 01
<b>Weitere Teile / Anzahl</b>	HG30-69-865A / 01
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	S1510X-R-X / 1,8 Std.

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung mit Garantierantragsformular			
Teile- nummer(n)	Anzahl	Arbeits- nummer	Arbeits- zeit
HG30-69-864A	1	S1510X-R-X	1,8 Std.
HG30-69-865A	1		

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 323, MX-3, 626	<b>Womi</b>	:51/94
<b>Typbezeichnung:</b>	BA (C/F), BG (SH), EC, GE (FLH)	<b>TI-Nr.</b>	:53/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:23.12.94
		<b>Blatt</b>	:1/3

**Betrifft:**


Halterungen Hutablage

**Fehlerbeschreibung:**

Die Halterungen der Hutablage an der Seitenverkleidung können bei zu großer Belastung, z.B. gewichtsmäßige Überladung, beschädigt werden.

**Abhilfemaßnahmen:**

Bei betroffenen Fahrzeugen die beschädigte(n) Halterung(en) durch die modifizierte Ausführung ersetzen (siehe Abb.).

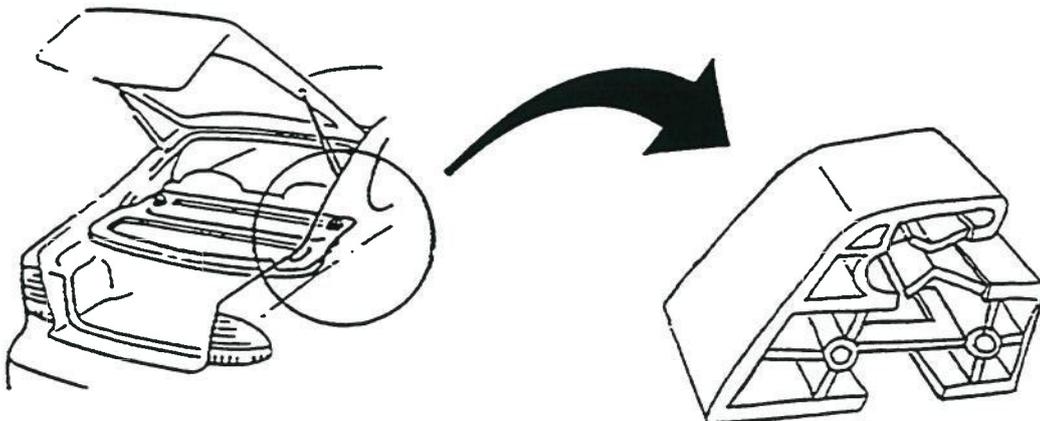

Fahrzeuge ab folgenden Fahrzeug-Ident.-Nrn. sind bereits werkseitig mit modifizierten Halterungen ausgestattet:

323 BA (C/F):	JMZ BA1***0* 151 007
323 BG (Schrägheck):	JMZ BG****00 846 684
MX-3 EC	JMZ EC13**00 206 070
626 GE (Fließheck):	JMZ GE****01 414 255

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 323, MX-3, 626	<b>Womi</b>	:51/94
<b>Typbezeichnung:</b>	BA (C/F), BG (SH), EC, GE (FLH)	<b>TI-Nr.</b>	:53/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:23.12.94
		<b>Blatt</b>	:2/3

<b>Ersatzteil-Information:</b>		
<b>Teilenummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>
B499-68-855A	Halterung, rechts	1
B499-68-875A	Halterung, links	1

<u>Farbcode:</u>	<u>Farbe:</u>
02	Schwarz
29	Grau
32	Grau/Beige
48	Blau
65	Anthrazit
78	Beige

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 323, MX-3, 626	<b>Womi</b>	:51/94
<b>Typbezeichnung:</b>	BA (C/F), BG (SH), EC, GE (FLH)	<b>TI-Nr.</b>	:53/94
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:23.12.94
		<b>Blatt</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b>	<b>für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>		
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>	bis JMZ BA1***0* 151 006 bis JMZ BG****00 846 683 bis JMZ EC13**00 206 069 bis JMZ GE****01 414 254		
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug		
<b>Unterbaugruppe</b>	S 17		
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Teil ist gebrochen		
<b>Schadensursache</b>	Teil ist gebrochen		
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	B499-68-855A / 1 (Halterung rechts) und/oder B499-68-875A / 1 (Halterung links)		
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	XX0689R-1 / 0,3 Std. (eine Seite) XX0689R-2 / 0,4 Std. (beide Seiten)		

<b>Garantie-Information:</b>	<b>für Abwicklung mit Garantierantragsformular</b>		
Teile- nummer(n)	Anzahl	Arbeits- nummer	Arbeits- zeit
B499-68-855A (rechts)	1	XX0689R-1 (eine Seite)	0,3 Std. (eine Seite)
B499-68-875A (links)	1	XX0689R-2 (beide Seiten)	0,4 Std. (beide Seiten)

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 323 F, 626/MX-6, Xedos 6	<b>Womi</b> :06/95
<b>Typbezeichnung:</b> BA, GE, CA	<b>TI-Nr.</b> :15/95
	<b>Gruppe</b> :S
	<b>Datum</b> :10.02.95
	<b>Blatt</b> :1/3

### Betrifft:

Wassereintritt im Bereich der Seitentüren aufgrund nicht ausreichend verklebter Feuchtschutzfolien.

### Fehlerbeschreibung:

Unzureichende Haftung des Abdichtbandes kann zu Wassereintritt im Bereich der Seitentüren führen.

### Abhilfemaßnahmen:

Anbringen eines zusätzlichen Abdichtbandes außen neben dem vorhandenen Abdichtband gemäß nachfolgender Reparaturanweisung.

Hiervon betroffen sind Fahrzeuge innerhalb folgender Fahrzeug-Ident.-Nr.-Abgrenzungen:

JMZ BA14\*\*01 132 856 bis 149 451

JMZ GE\*\*\*\*01 412 559 bis 414 029

JMZ CA12\*\*01 203 708 bis 204 010

Neu angelieferte Fahrzeuge, bei denen diese Abhilfemaßnahme bereits werkseitig durchgeführt wurde, sind im Bereich der Frontscheibe mit einem blauen oder oranen Aufkleber versehen.

### Ersatzteil-Information:

Alle Vertragspartner, an die Fahrzeuge innerhalb der o. a. Fahrzeug-Ident.-Nr.-Abgrenzungen geliefert wurden, erhalten in den nächsten Tagen ohne Berechnung eine Rolle (25 m) des erforderlichen Abdichtbandes, ausreichend für 4 Fahrzeuge. Das Abdichtband wird Ihnen zusammen mit bestellten Ersatzteilen per Nacht-Expreß-Anlieferung zugestellt. Sollten Sie für weitere Fahrzeuge zusätzliches Abdichtband benötigen, können Sie dies unter Angabe aller Fahrzeug-Ident.-Nummern per Telefax, Nr.: 02173/943 473, bei MMD Abt. KD-Technik anfordern.

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 323 F, 626/MX-6, Xedos 6	<b>Womi</b> :06/95
<b>Typbezeichnung:</b> BA, GE, CA	<b>TI-Nr.</b> :15/95
	<b>Gruppe</b> :S
	<b>Datum</b> :10.02.95
	<b>Blatt</b> :2/3

### Reparaturanweisung:

1. Ausbau der Türverkleidungen gemäß den entsprechenden Werkstatt-Handbüchern:


323 F BA: 1465-20-93G    Seiten S3-123/124  
626/MX-6 GE: 1267-20-91I    Seiten S-200/201  
Xedos 6 CA: 1299-20-91L    Seite S-143

2. Den überstehenden Rand der Feuchtschutzfolie nach innen umklappen und mit einem Klebestreifen fixieren, um ein Zurückschlagen zu verhindern.

Das zusätzliche Abdichtband außen direkt neben das bereits vorhandene Abdichtband kleben (siehe Abb.) und Papierschutzfolie abziehen.

Die zur Fixierung der Feuchtschutzfolie angebrachten Klebestreifen lösen.

Die Feuchtschutzfolie sorgfältig an das neue Abdichtband andrücken.

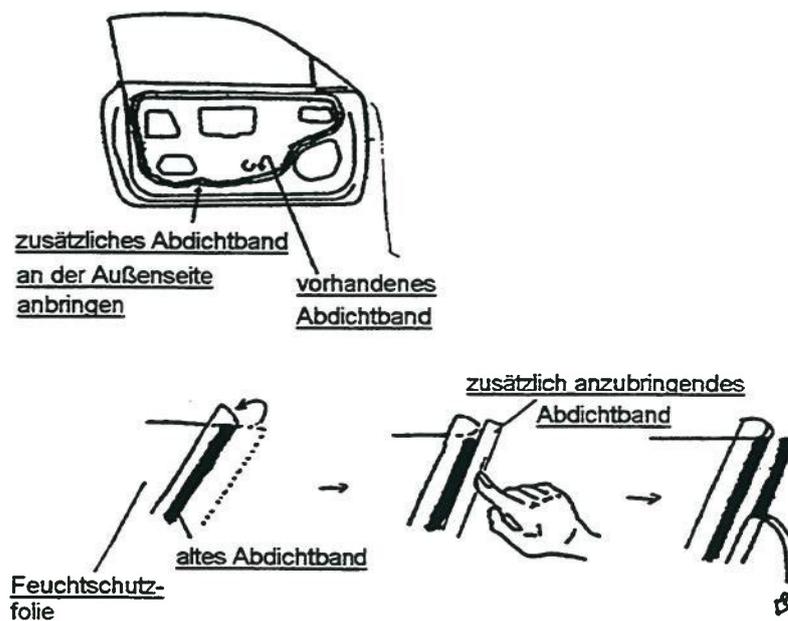

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 323 F, 626/MX-6, Xedos 6 <b>Typbezeichnung:</b> BA, GE, CA	<b>Womi</b> :06/95 <b>TI-Nr.</b> :15/95 <b>Gruppe</b> :S <b>Datum</b> :10.02.95 <b>Blatt</b> :3/3
--	---

<b>Garantie-Information: für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>	
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>	JMZ BA14**01      132 856 bis 149 451 JMZ GE****01      412 559 bis 414 029 JMZ CA12**01      203 708 bis 204 010
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	<b>Garantie / Fahrzeug</b>
Unterbaugruppe	S 10
Fehlerbeschreibung	Wassereintritt
Schadensursache	Unsachgemäß abgedichtet
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	7777-58-002 / 0
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	4-türiges Modell: XX0715-R-1 / 1,4 Std. 2-türiges Modell: XX0715-R-2 / 0,7 Std.

<b>Garantie-Information: für Abwicklung mit Garantiesantragsformular</b>			
<b>Teile- nummer(n)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Arbeits- nummer</b>	<b>Arbeits- zeit</b>
7777-58-002	0	XX0715-R-1 (4-türiges Modell)	1,4 Std.
7777-58-002	0	XX0715-R-2 (2-türiges Modell)	0,7 Std.

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 (4-türig)	<b>Womi</b>	:36/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:61/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.09.95
		<b>Seite</b>	:1/3

**Betrifft:**

Außenspiegel - Windgeräusche

**Fehlerbeschreibung:**

Windgeräusche im Bereich der Außenspiegel bei Geschwindigkeiten über 70 km/h, die sich mit zunehmender Geschwindigkeit verstärken.

**Abhilfemaßnahmen:**

Einbau eines zusätzlichen Abdeckgummis gemäß nachfolgender Reparaturanweisung.

**Ersatzteil-Information:**



Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
<u>Neu</u>		
GAYC-76-12Z	Abdeckgummi	---

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 (4-türig)	<b>Womi</b>	:36/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:61/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.09.95
		<b>Seite</b>	:2/3

### Reparaturanweisung:

1. Befestigungsschrauben lösen.
2. Einbau des Abdeckgummis:
  - a) Den markierten Bereich entfetten.
  - b) Die gekennzeichnete Stelle mit Kleber bestreichen.
  - c) Das Abdeckgummi zum Spiegelsockel ausrichten und ankleben.

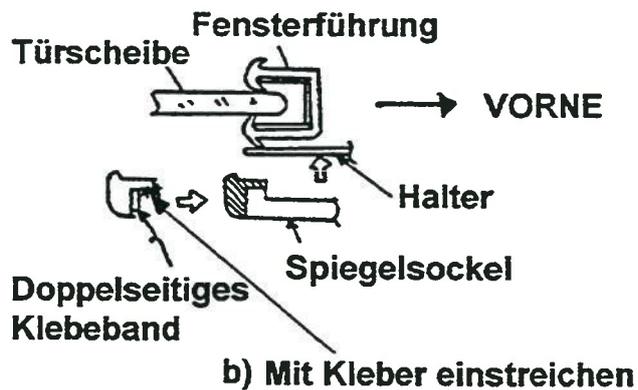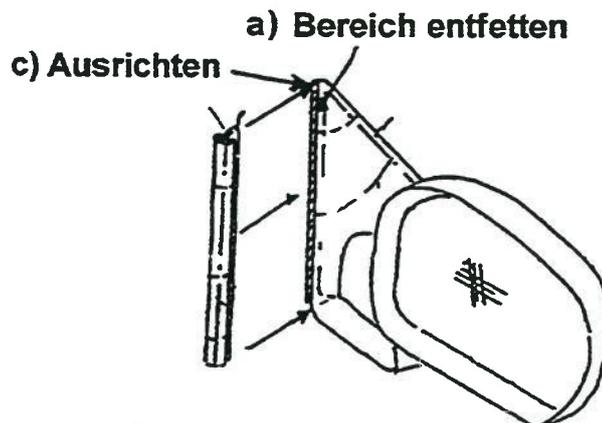

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 (4-türig)	<b>Womi</b>	:36/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:61/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.09.95
		<b>Seite</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b>	<b>für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>		
Garantie-Verrechnungsart	Garantie / Fahrzeug		
Unterbaugruppe	S 18		
Fehlerbeschreibung	Windgeräusche		
Schadensursache	Falsches Spiel		
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	GAYC-76-12Z / 1		
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	XX0737-R-X / 0,2 Std.		

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:37/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:64/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:15.09.95
		<b>Seite</b>	:1/2


**Betrifft:**

Schiebedachführung

**Ersatzteil-Information**

Zur Verbesserung der Steifigkeit wurde der hintere Teil der Positionierplatte geändert.

**Positionier-Platte**

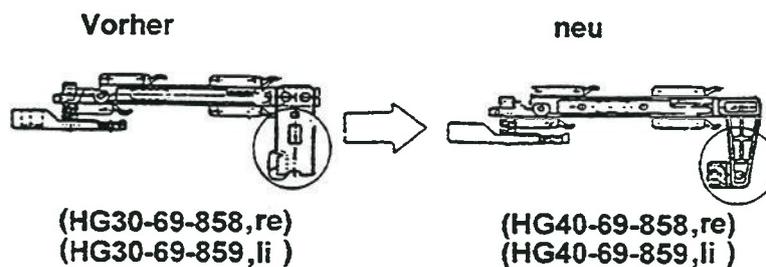

Bei Austausch einer der beiden Positionierplatten gegen die geänderte Version sind die beiden vorhandenen Mitnahmehaken der Sonnenblende durch die ebenfalls modifizierten Mitnahmehaken zu ersetzen und die Positionierung ist zu ändern (siehe Reparaturanleitung).

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\*01 286 117 sind bereits werksseitig mit modifizierten Mitnahmehaken ausgestattet.

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl
<u>Neu</u>		
HG40-69-858	Positionierplatte, rechts	1
HG40-69-859	Positionierplatte, links	1
HG31-69-855	Mitnahmehaken	2



## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:37/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:64/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:15.09.95
		<b>Seite</b>	:2/2

### Reparaturanweisung:

Bei ausgebautem Schiebedach:

1. Die modifizierten Mitnahmehaken im angegebenen Abstand auf die Leiste der Sonnenblende stecken.
2. Das Schiebedach wieder montieren und die Mitnahmehaken in der Ablaufrinne arretieren.

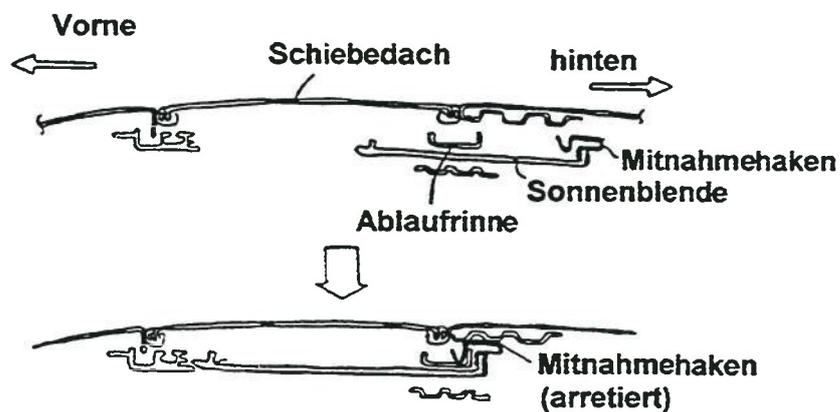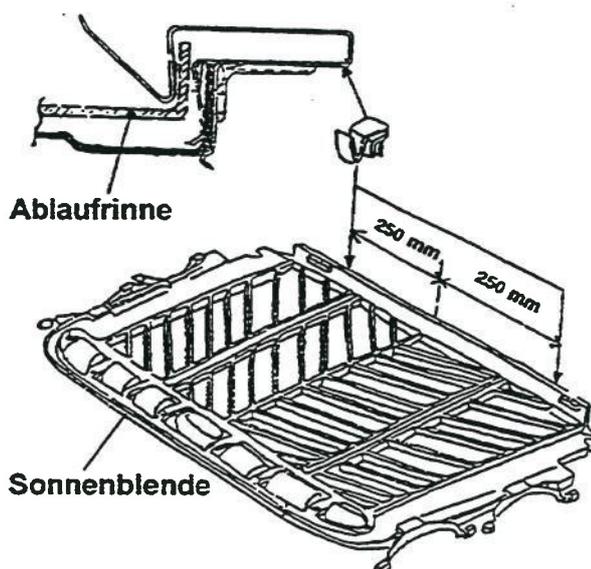

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:42/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:71/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.10.95
		<b>Seite</b>	:1/4

### Betrifft:

1. Schiebedach - Klappergeräusche
2. Höheneinstellung des Schiebedachs

### Fehlerbeschreibung:

- Klappergeräusche im vorderen Schiebedachbereich (bei geschlossenem Schiebedach),
- Klappergeräusche vom Schiebedach (bei 3/4 geöffnetem Schiebedach).

### Abhilfemaßnahmen:

Austausch bzw. Einbau der u. a. Ersatzteile gemäß nachfolgender Reparaturanweisung.

Bei Fahrzeugen ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\*01 309 792 wurde das Schiebedach bereits werkseitig modifiziert.

Zur Vermeidung von Windgeräuschen bei geschlossenem Schiebedach wurden zusätzlich die Endanschlüge bzw. Auflagen geändert. Die neue ET-Nr.: lautet: HG40-69-9Z6.

Hiervon betroffen sind nur Fahrzeuge bis Fahrzeug-Ident.-Nr.:

JMZ GE\*\*\*\*01 286 117.

### Ersatzteil-Information:

Teilenummer		Bezeichnung	Anzahl	Ersetzungscode
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>			
HG40-69-9X1	HG30-69-9X1	Schraube	4	N
HGY0-69-955	-----	Dämpfungspolster	2	--

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:42/95
		<b>TI-Nr.</b>	:71/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.10.95
		<b>Seite</b>	:2/4

### Reparaturanweisung:

1. Schiebedach ausbauen.
2. Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben entfernen [Abb. 1/Pos. A]. Hierbei darauf achten, daß die Unterlegscheiben nicht beschädigt werden, da diese beim Einbau des Schiebedachs nach erfolgter Reparatur wieder zu verwenden sind.

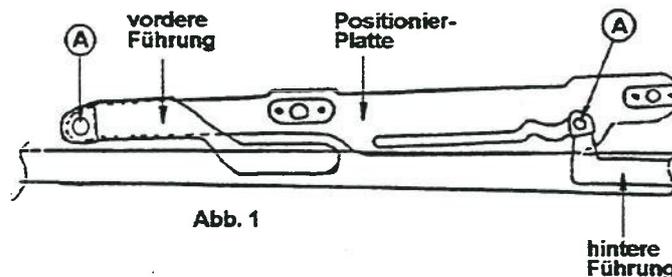


Abb. 1

3. Beide Seiten der Positionierplatte entfetten [Abb. 2/Pos. X].

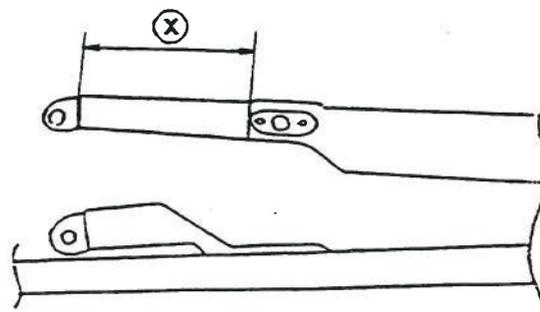


Abb. 2

4. Das Dämpfungspolster auf die Positionierplatte setzen und beidseitig an den gekennzeichneten Stellen mit Sekundenkleber fixieren [Abb. 3./Pos. a) b) c)]. Keinesfalls ganzflächig verkleben, damit die Dämpfungswirkung nicht negativ beeinflusst wird.

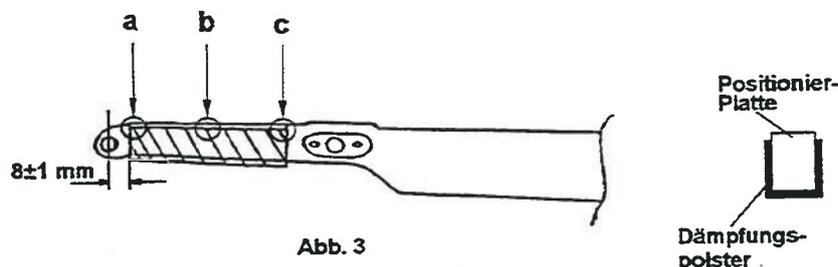


Abb. 3

5. Die Positionierplatte mit den modifizierten Schrauben und den ausgebauten Unterlegscheiben komplettieren.

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:42/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:71/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.10.95
		<b>Seite</b>	:3/4

### 2. Höheneinstellung des Schiebedachs

Schiebedach in der Höhe justieren; Höhenunterschied zwischen Stahlschiebedach und Karosserie:

vorn: - 1,5 mm

hinten: 0,0 - 0,5 mm

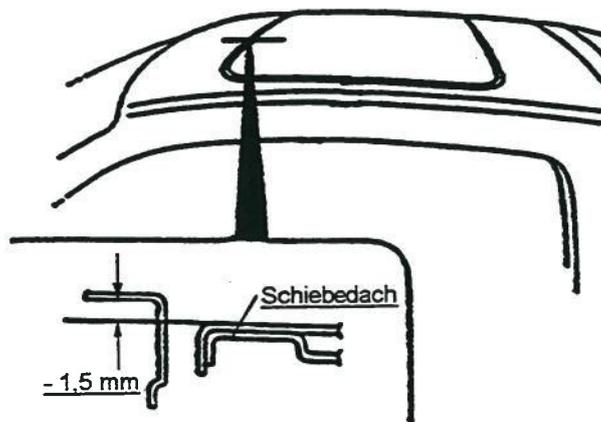

Um Beschädigungen zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt das geringe Anzugsmoment der Torx-Schrauben.  
Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 2,5 - 3,5 Nm.

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:42/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:71/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.10.95
		<b>Seite</b>	:4/4

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)	
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b> bis JMZ GE****01 309 791	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug
<b>Unterbaugruppe</b>	S 15
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Klappergeräusche
<b>Schadensursache</b>	Falsches Spiel
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	HGY0-69-955 / 2
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	XX0760-R-X / 0,6 Std.

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Kombi	<b>Womi</b>	:46/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GV	<b>TI-Nr.</b>	:80/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:17.11.95
		<b>Blatt</b>	:1/1


**Betrifft:**

Hintere Türdichtung

**Beschreibung:**

Beim Austausch der hinteren Türdichtungen sind die neuen Türdichtungen im Türrahmen mit Profilgummikleber zu fixieren, um ein Verrutschen aus der Einbauposition zu verhindern (siehe Abb.).

- Hinweis:
1. Türrahmen und Türdichtung im gekennzeichneten Bereich mit Silikonreiniger behandeln und die neue Türdichtung in diesem Bereich mit Profilgummikleber fixieren.
  2. Falls im Türrahmen eine Arretierungsbohrung vorhanden ist, diese mit Klebeband verschließen.

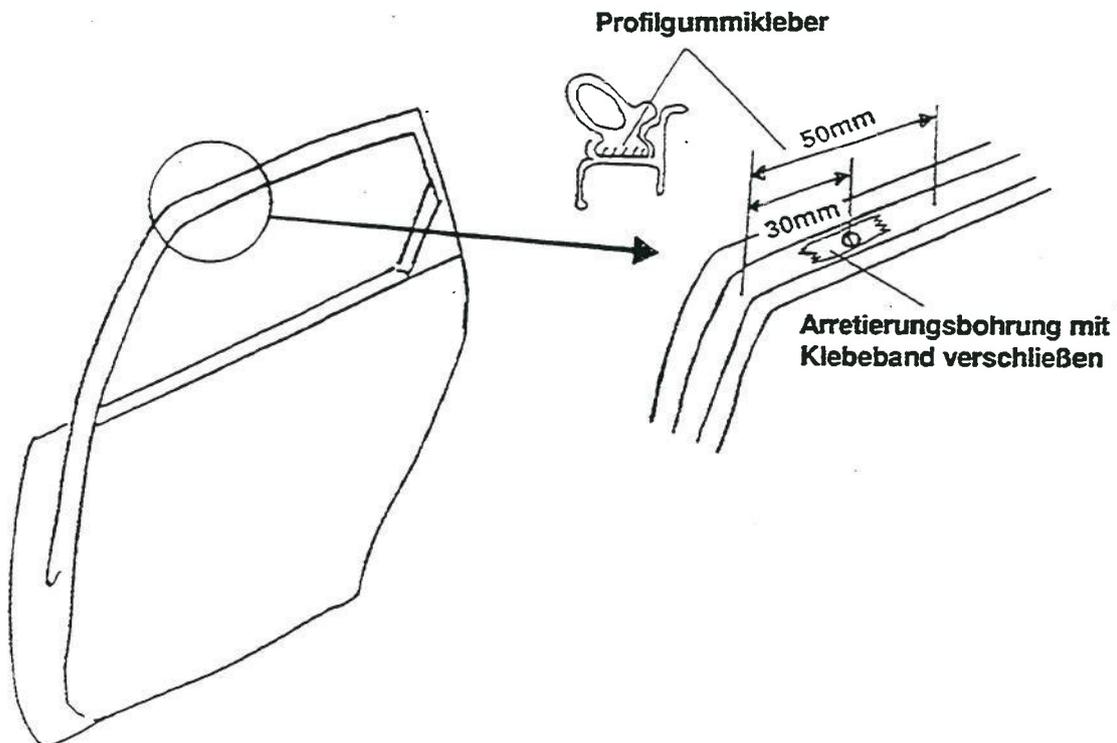

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:81/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:1/3


**Betrifft:**

Türdichtungen der vorderen Türen

**Fehlerbeschreibung:**

Die vorderen Türdichtungen verrutschen aus der Einbauposition (siehe Abb.).

Bereich, in dem die Türdichtung verrutscht

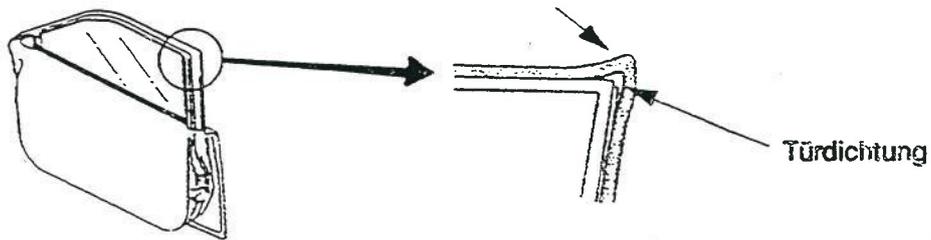


## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>TI-Nr.</b>	:81/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:2/3

### Abhilfemaßnahmen:

Bei betroffenen Fahrzeugen ist die jeweilige vordere Türdichtung anzupassen bzw. auszutauschen und im Türrahmen mit Profilmummikleber zu fixieren (siehe Abb.).

Hinweis: Türrahmen und Türdichtung in den gekennzeichneten Bereichen mit Silikonentferner reinigen und die Türdichtung in diesen Bereichen mit Profilmummikleber fixieren.

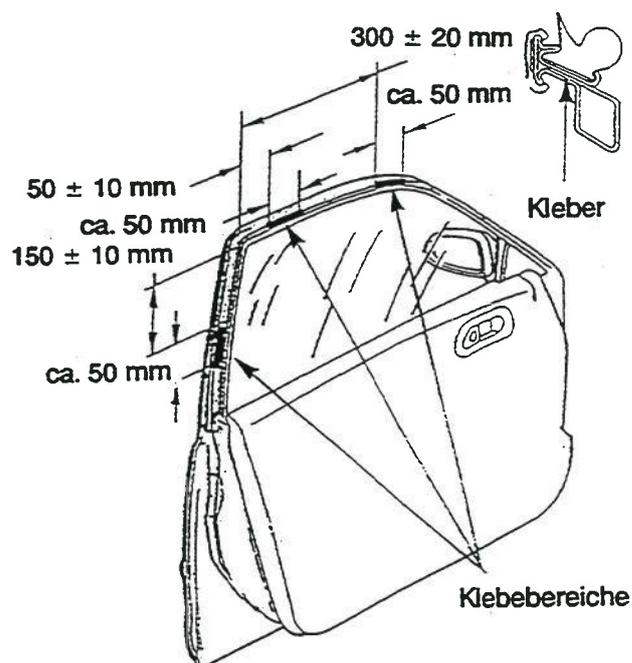

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ CA12\*\*01 207 304 sind bereits werkseitig geändert.

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Xedos 6	<b>Womi</b>	:47/95
		<b>TI-Nr.</b>	:81/95
<b>Typbezeichnung:</b>	CA	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:3/3

### 1. Anpassen und Verkleben

<b>Garantie-Information:</b>		<b>für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>	
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>		bis JMZ CA12**01 207 303	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug		
<b>Unterbaugruppe</b>	S 10		
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Falsche Einbaulage		
<b>Schadensursache</b>	Falsches Spiel		
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	C001-58-760G / 0 (rechte Tür) C001-59-760G / 0 (linke Tür)		
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	XX0778-R-X / 0,3 Std. (beide Türen)		

### 2. Austauschen und Verkleben

<b>Garantie-Information:</b>		<b>für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>	
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>		JMZ CA12**01 207 303	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug		
<b>Unterbaugruppe</b>	S 10		
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Falsche Einbaulage		
<b>Schadensursache</b>	Falsches Spiel		
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	C001-58-760G / 1 (rechte Tür) C001-59-760G / 1 (linke Tür)		
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	S1021X-R-X / 0,4 Std. (pro Tür)		

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	alle Fahrzeuge	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	alle Modelle	<b>TI-Nr.</b>	:82/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:1/2

### Betrifft:

Ausbau von Blenden in der Instrumententafel für Einbau zusätzlicher Schalter


### Beschreibung:

Beim Ausbau von Blenden in der Instrumententafel für den Einbau zusätzlicher Schalter (z.B. Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchten etc.) ist nachstehender Ausbauhinweis zu beachten, um eventuelle Beschädigungen an der Instrumententafel zu vermeiden.

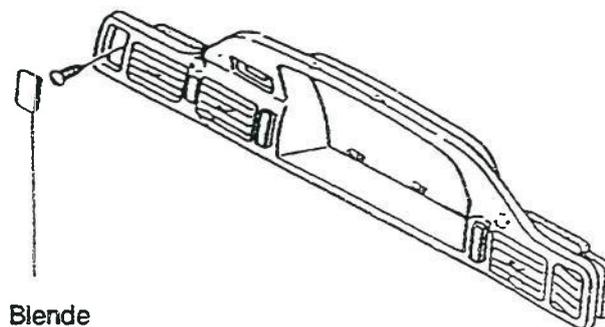

### Ausbauhinweis:


1. Auf der Oberfläche der Blende ein Stück Gewebeklebeband, wie in der Abbildung dargestellt, anbringen.

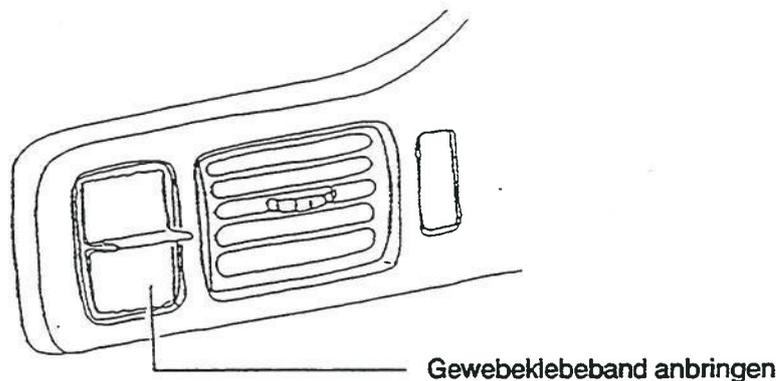

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	alle Fahrzeuge	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	alle Modelle	<b>TI-Nr.</b>	:82/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:2/2

2. Das angebrachte Gewebeklebeband an der hervorstehenden Zunge mit einer Zange fassen und vorsichtig ziehen, um die Blende zu entfernen.

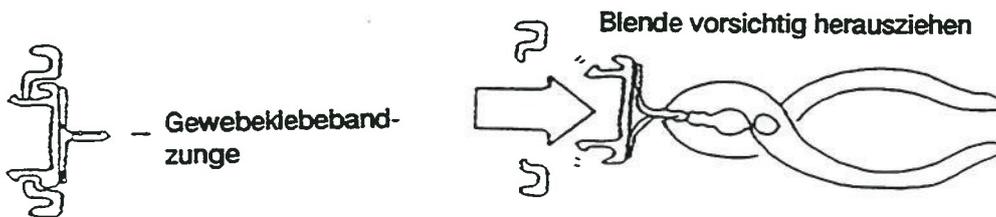

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Kombi	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GV	<b>TI-Nr.</b>	:83/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:1/2

**Betrifft:**

Antriebsrad der elektrischen Fensterheber

**Beschreibung:**

Das Antriebsrad der elektrischen Fensterheber (siehe Abb.) ist jetzt als Einzelteil erhältlich.  
Bitte beachten Sie bei der Durchführung von Reparaturarbeiten an den elektrischen Fensterhebern den auf Seite 2 beschriebenen Ausbauhinweis.

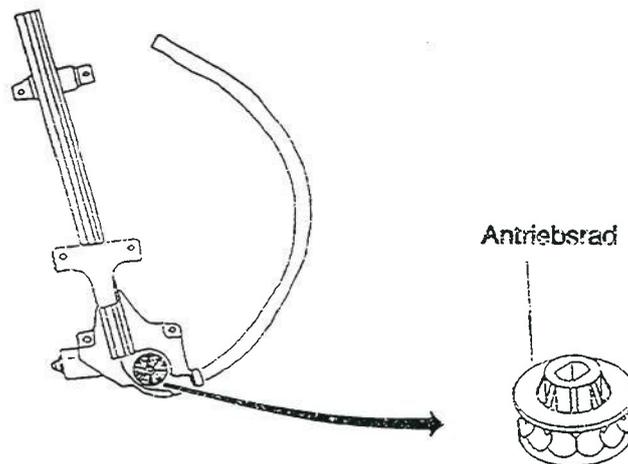

**Ersatzteil-Information:**


Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
FB05-58-581	Antriebsrad	---

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Kombi	<b>Womi</b>	:47/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GV	<b>TI-Nr.</b>	:83/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:24.11.95
		<b>Blatt</b>	:2/2

### Ausbauhinweis für das Antriebsrad der elektrischen Fensterheber:

1. Ausbau der 3 Befestigungsschrauben des Fensterhebermotors an der Fensterhebermotoraufnahme (siehe Abb.).

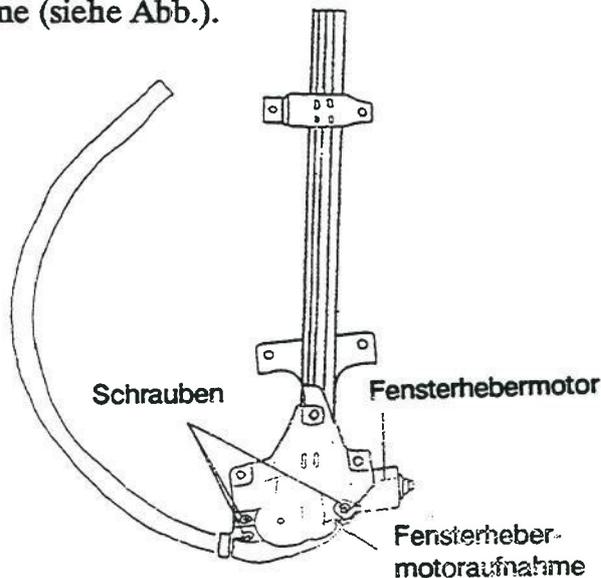

2. Fensterhebermotor mit Antriebsrad aus der Aufnahme herausziehen.
3. Sicherungsring des Antriebsrads entfernen und anschließend das Antriebsrad ausbauen (siehe Abb.).

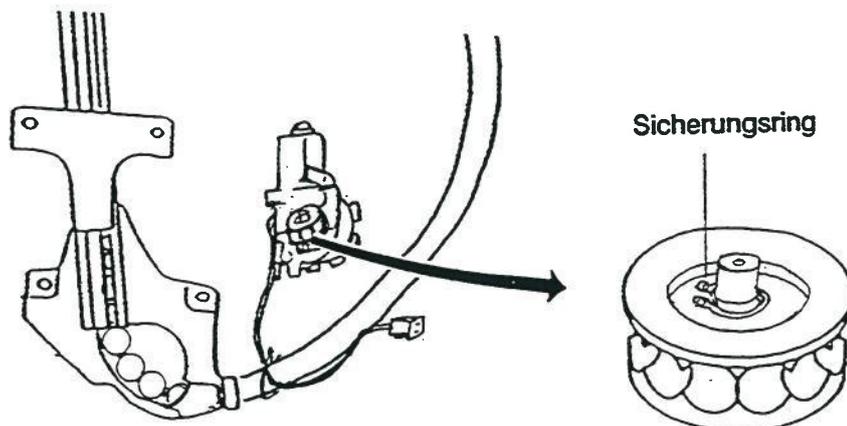

4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Hinweis:** Beim Einbau eines neuen Antriebsrades ist das verbleibende Fett des ersetzten Antriebsrades zur Schmierung zu verwenden.

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:48/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (außer US-Ausführung)	<b>TI-Nr.</b>	:86/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:01.12.95
		<b>Blatt</b>	:1/3

**Betrifft:**

Windgeräusche im Bereich der vorderen Türen

**Fehlerbeschreibung:**

Bei Geschwindigkeiten zwischen 160 - 170 km/h können Windgeräusche im Bereich der vorderen Türen auftreten. Ursache hierfür ist unzureichende Verklebung und ungenügender Anpreßdruck der vorderen Türdichtungen.

**Abhilfemaßnahmen:**

Bei betroffenen Fahrzeugen Reparatur gemäß nachfolgender Reparaturanweisung.

Bei Fahrzeugen ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\* 01 400 001 wurde bereits werkseitig der Türrahmen (höherer Anpreßdruck der Türdichtungen) geändert.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
-------------	-------------	----------------

Neu

GAYC-58-875	Kunststoffrundschnur	—
-------------	----------------------	---

## TECHNISCHE INFORMATION


<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:48/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (außer US-Ausführung)	<b>TI-Nr.</b>	:86/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:01.12.95
		<b>Blatt</b>	:2/3

### Reparaturanweisung:

Sollte bei einem Fahrzeug vor Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\*01 400 001 ein Austausch der vorderen Türdichtung(en) erforderlich sein (siehe auch TI-Nr.: 43/93 vom 24.09.93), ist zusätzlich eine Kunststoffrundschnur zwischen Gummilippe und Türrahmen einzukleben.

Den betroffenen Bereich auf der gesamten Länge (1100 mm) mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfetten.

Die Kunststoffrundschnur in möglichst gleichmäßigem Abstand an drei Stellen auf einer Länge von jeweils ca. 50 mm mit Kleber fixieren (siehe Abb., Schraffur).

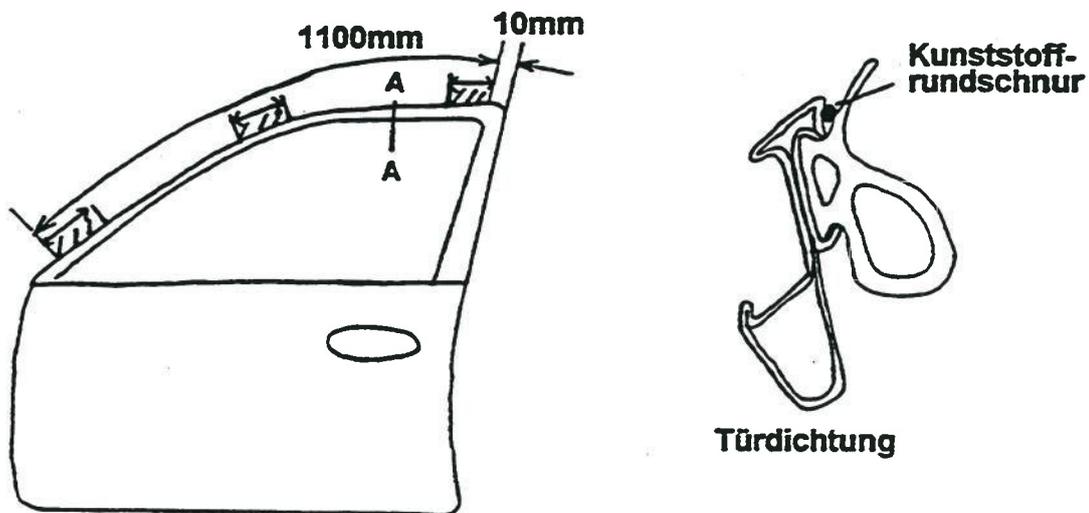

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	:48/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (außer US-Ausführung)	<b>TI-Nr.</b>	:86/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:01.12.95
		<b>Blatt</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b>	für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)		
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>	bis JMZ GE**** 01 400 000		
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug		
<b>Unterbaugruppe</b>	S 10		
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Windgeräusche (außer Karosserie)		
<b>Schadensursache</b>	Falsches Spiel		
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	GAYC-58-875 / 2		
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	XX0734-R-X / 0,2 Std. (beide Seiten)		

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Complex	<b>Womi</b>	:49/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:87/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.12.95
		<b>Blatt</b>	:1/3

### Betrifft:

Klappergeräusche im linken Bereich des Frontblech


### Fehlerbeschreibung:

Beim Beschleunigen bzw. bei Lastwechsel treten im linken Bereich des Frontblechs Klappergeräusche auf. Ursache hierfür kann ein Riß im Frontblech sein.

### Abhilfemaßnahmen:

Frontblech ggf. instandsetzen und zusätzliche Halterung für den Ladeluftkühler gemäß Reparaturanleitung einbauen.

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE1\*42 01 298 244 sind bereits werkseitig mit einer zusätzlichen Halterung für den Ladeluftkühler ausgestattet.

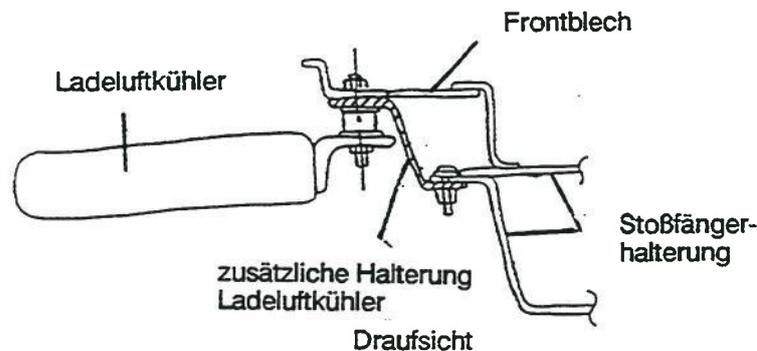

### Ersatzteil-Information:


Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl
RFG1-13-561	Halterung für Ladeluftkühler	1

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Complex	<b>Womi</b>	:49/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:87/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.12.95
		<b>Blatt</b>	:2/3

### Reparaturanweisung:

1. Den linken Scheinwerfer ausbauen.
2. Den Stoßfänger ausbauen.
3. Den linken Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) ausbauen.
4. Den Ladeluftkühler ausbauen.
5. Falls erforderlich, Riß im linken Frontblech schweißen und auf den betroffenen Bereich Korrosionsschutzmittel und Lack auftragen.  
(Das Frontblech bei der Reparatur nicht erneuern.)
6. Die zusätzliche Halterung für den Ladeluftkühler unter Verwendung einer Schraube M6x20, Mutter M6, Unterlegscheibe und Federring einbauen.

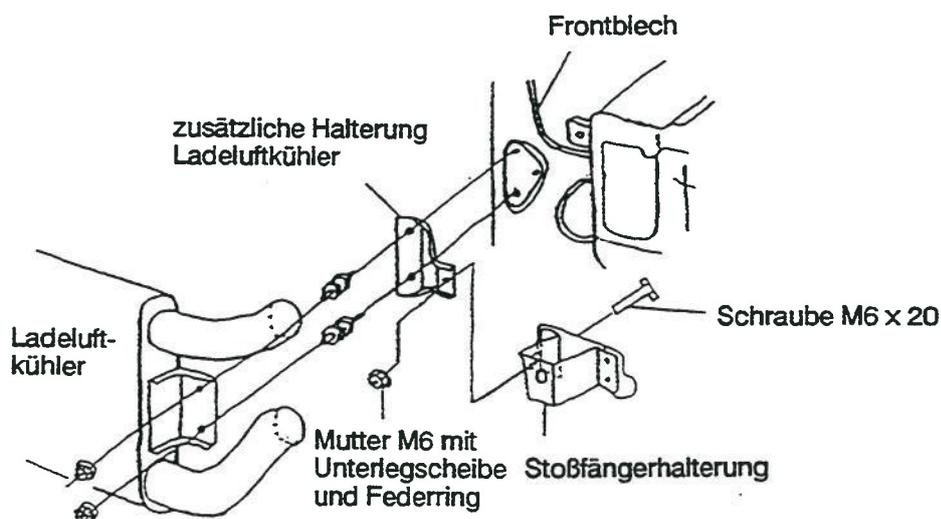

7. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 Complex	<b>Womi</b>	:49/95
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:87/95
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:08.12.95
		<b>Blatt</b>	:3/3

<b>Garantie-Information:</b> für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)	
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b> bis JMZ GE1*42 01 298 243	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug
<b>Unterbaugruppe</b>	S 06
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Klappergeräusch
<b>Schadensursache</b>	Teil war falsch montiert
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	G545-54-120F / 0
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit:</b>	
Einbau eines zusätzlichen Halters für Ladeluftkühler	F0110X-R-X / 1,9 Std.
falls Schweißarbeiten erforderlich waren, zusätzlich:	S0600X-W-T / 0,5 Std. (incl. Lackmaterial)

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626, Xedos 6	<b>Womi</b>	:02/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE, CA	<b>TI-Nr.</b>	:02/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:12.01.96
		<b>Blatt</b>	:1/2

### Betrifft:

Windschutzscheiben-Zierleiste

### Fehlerbeschreibung:

Bei Fahrzeugen, die über einen längeren Zeitraum bei hohen Umgebungstemperaturen (über 30°C) geparkt wurden, treten unter Umständen im Fahrbetrieb bei Geschwindigkeiten über 120 km/h Windgeräusche im Bereich der Frontscheibe auf.


### Abhilfemaßnahmen:

Den Hohlraum unterhalb der Lippe der Windschutzscheiben-Zierleiste auf beiden Seiten mit Scheibendichtmittel auffüllen (siehe Abb.).

Hiervon betroffen sind Fahrzeuge bis Fahrzeug-Ident.-Nr.:

Mazda 626: JMZ GE\*\*\*\*01 412 547

Xedos 6: JMZ CA12\*\*01 203 428

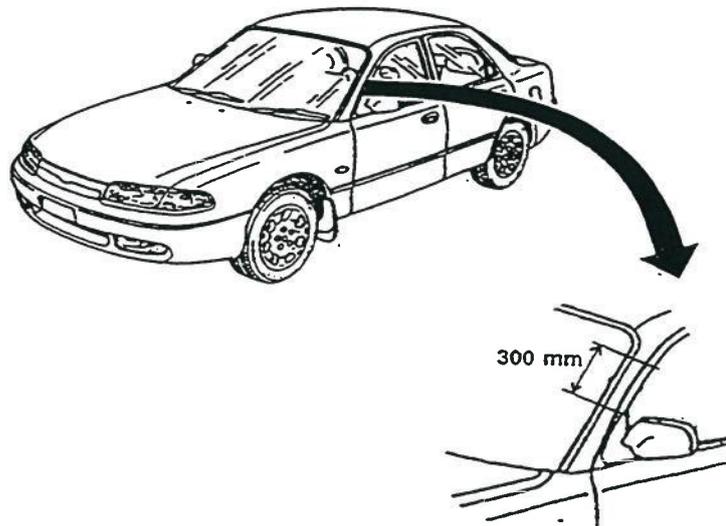

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626, Xedos 6	<b>Womi</b>	:02/96
		<b>TI-Nr.</b>	:02/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE, CA	<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:12.01.96
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Ersatzteil-Information:</b>	keine
--------------------------------	-------

<b>Garantie-Information:</b>	für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)		
<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</b>	bis JMZ GE****01 412 547 bis JMZ CA12**01 203 428		
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug		
<b>Unterbaugruppe</b>	S 04		
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Windgeräusche (außer Karosserie)		
<b>Schadensursache</b>	Teil war falsch montiert		
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	****-50-6AX* / 0		
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit (incl. Material)</b>	XX0719-R-X / 0,5 Std.		

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 323, 626/MX-6	<b>Womi</b>	:19/96
<b>Typbezeichnung:</b>	BA, GE	<b>TI-Nr.</b>	:32/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:10.05.96
		<b>Blatt</b>	:1/1

**Betrifft:**

Sicherheitsgurt


**Fehlerbeschreibung:**

Durch Verschmutzung der Sicherheitsgurtführung wird der Gurt nicht oder nur langsam zurückgezogen, bzw. läßt sich nur schwer abrollen.

**Abhilfemaßnahmen:**

Die Führung sowie den Sicherheitsgurt mit lauwarmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel unter Verwendung einer weichen Bürste oder eines Tuches reinigen.

Hinweis: Keinesfalls Lösungsmittel zur Reinigung verwenden !

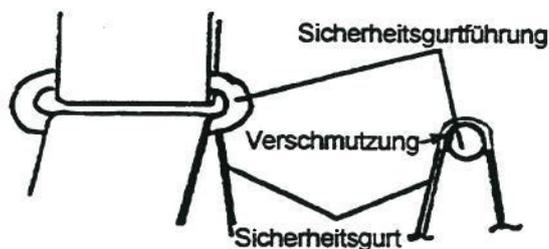

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 (4-Türer)	<b>Womi</b>	:19/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (ab Facelift)	<b>TI-Nr.</b>	:34/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:10.05.96
		<b>Blatt</b>	:1/2

**Betrifft:**  
Sonnenblende (Fahrerseite)

**Fehlerbeschreibung:**  
Die Sonnenblende auf der Fahrerseite läßt sich nicht vollständig zur Windschutzscheibe herunterklappen.

**Abhilfemaßnahmen:**  
Bei Kundenreklamation Austausch der Sonnenblende auf der Fahrerseite gegen die modifizierte Version.  
Hiervon betroffen sind Fahrzeuge innerhalb folgender Fahrzeug-Ident.-Nummernbegrenzung:  
JMZ GE\*2\*\*01 400 001 bis JMZ GE\*2\*\*01 446 367.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer		Bezeichnung	Ersetzungscode
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>		
GD8K-69-320A27	GD8K-69-320 27	Sonnenblende (für Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag)	A
GC6L-69-320B27	GC6L-69-320A27	Sonnenblende (für Fahrzeuge mit Fahrer-Airbag)	A

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626 (4-Türer)	<b>Womi</b>	:19/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (ab Facelift)	<b>TI-Nr.</b>	:34/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:10.05.96
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Garantie-Information:</b>	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE*2**01 400 001 bis JMZ GE*2**01 446 367	
Garantie-Verrechnungsart	Garantie / Fahrzeug
Unterbaugruppe	S 18
Fehlerbeschreibung	Schlechte Sicht
Schadensursache	Falsches Spiel
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	GD8K-69-320A27 / 1 oder GC6L-69-320B27 / 1
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	S1806X-R-X / 0,2 Std.

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626/MX-6	<b>Womi</b>	:25/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:29/95-E
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:21.06.96
		<b>Blatt</b>	:1/1

**Betrifft:**

Ergänzende Hohlraumversiegelung der seitlichen Motorhaubenfalze

Mit Technischer Information Nr. 29/95 vom 05.05.95 haben wir Sie informiert, daß bei o. a. Fahrzeugen innerhalb einer bestimmten Fahrzeug-Ident.-Nummern-Abrenzung eine ergänzende Hohlraumversiegelung der seitlichen Motorhaubenfalze erforderlich ist.

Laut unserer Garantiestatistik ist bei einigen Mazda-Vertragspartnern die Quote der bereits behandelten Fahrzeuge sehr hoch.

Wir bitten diejenigen Vertragspartner, die diese Nacharbeit bisher etwas vernachlässigt haben, diese Aktion zu forcieren, damit sie in einem absehbaren Zeitraum abgeschlossen werden kann.

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda 626	<b>Womi</b>	: 31/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE (nur 5 Tüer)	<b>TI-Nr.</b>	: 53/96
		<b>Gruppe</b>	: S
		<b>Datum</b>	: 02.08.96
		<b>Blatt</b>	: 1

<b>Betrifft:</b>			
Heckscheibenwischer			
<b>Fehlerbeschreibung:</b>			
Ausfall bzw. Fehlfunktion des Heckscheibenwischers			
<b>Abhilfemaßnahmen:</b>			
Austausch des Heckscheibenwischer-Relais gegen die geänderte Version.			
Fahrzeuge ab Fz.-Ident.-Nr. JMZGE*4**01 470.546 wurden bereits werkseitig modifiziert.			
<b>Ersatzteil-Information:</b>			
Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode	
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>		
GA8A-66-810A	GA8A-66-810	Heckscheibenwischer-Relais	A

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 626	<b>Womi</b> : 31/96
	<b>TI-Nr.</b> : 53/96
<b>Typbezeichnung:</b> GE (nur 5 Tüer)	<b>Gruppe</b> : S
	<b>Datum</b> : 02.08.96
	<b>Blatt</b> : 2

<b>Garantie-Information: für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)</b>	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: bis JMZGE*4**01 470.545	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	<b>Garantie / Fahrzeug</b>
<b>Unterbaugruppe</b>	S16
<b>Fehlerbeschreibung</b>	schaltet nicht ein
<b>Schadensursache</b>	schlechter Kontakt
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	GA8A-66-810A / 1
<b>Weitere Teile / Anzahl</b>	
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	XX0844-R-X / 0,3 Std.

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX-6	<b>Womi</b>	:38/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:65/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.09.96
		<b>Blatt</b>	:1/2

### Betrifft:


Betätigungsknopf des Schiebedachsalters

### Beschreibung:

Ab sofort ist der Betätigungsknopf des Schiebedachsalters als Einzelteil erhältlich.

### Aus- bzw. Einbauhinweis:

1. Massekabel der Batterie abklemmen.  
Eventuelle Codierungen für Radio usw. berücksichtigen.
2. Komplette Innenraumleuchte/Schaltereinheit ausbauen.  
**Hinweis:** Die Montage des Betätigungsknopfes für den Schiebedachscharter ist bei eingebauter Innenraumleuchte/Schaltereinheit nicht möglich und führt zu Beschädigungen der Innenraumleuchtenabdeckung bzw. des Schiebedachscharter-Betätigungsknopfes.
3. Schiebedachscharter von der Innenraumleuchte/Schaltereinheit abschrauben.
4. Geeigneten Schraubendreher zum Schutz des Schaltergehäuses mit mehreren Lagen Abdeckband umwickeln und damit den vorhandenen Betätigungsknopf ausclipsen (siehe Abb.).

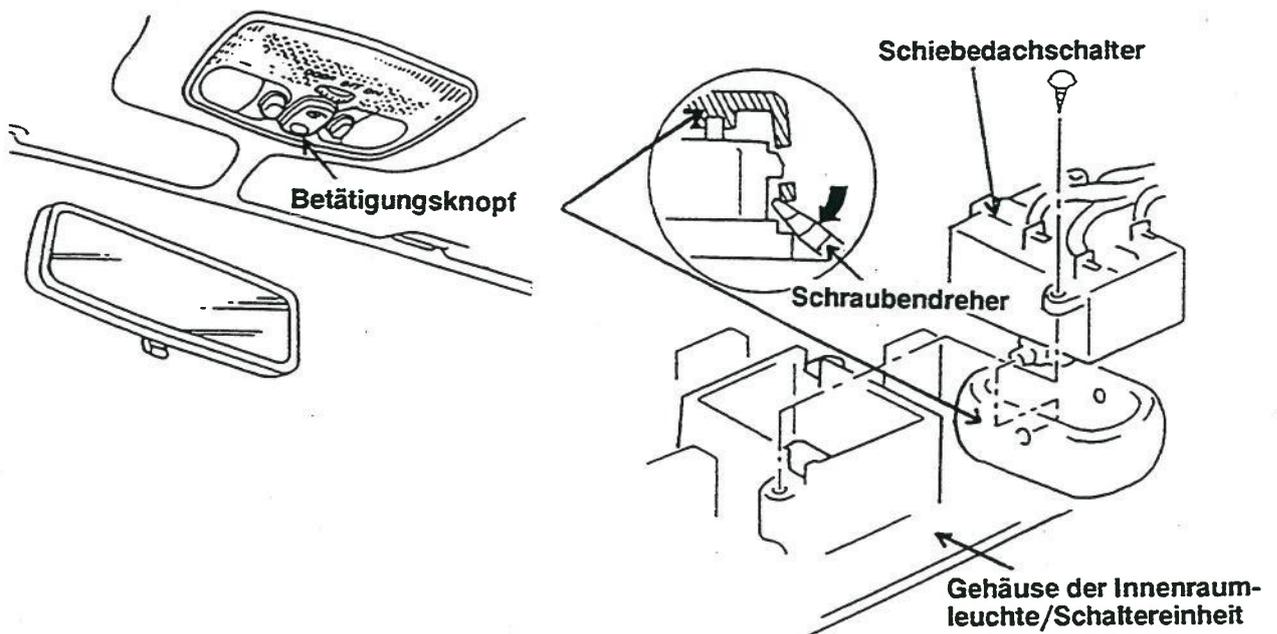

5. Den neuen Schiebedachscharter-Betätigungsknopf einrasten und Innenraumleuchte/Schaltereinheit in umgekehrter Reihenfolge montieren.

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b>	Mazda MX-6	<b>Womi</b>	:38/96
<b>Typbezeichnung:</b>	GE	<b>TI-Nr.</b>	:65/96
		<b>Gruppe</b>	:S
		<b>Datum</b>	:20.09.96
		<b>Blatt</b>	:2/2

<b>Ersatzteil-Information:</b>			
Teilenummer	Bezeichnung	Farbe	Anzahl
GA2B-68-D15A	Betätigungsknopf, Schiebedachschalter	schwarz	1
GAYA-68-D15	Betätigungsknopf, Schiebedachschalter	grau	1
GAYC-68-D15	Betätigungsknopf, Schiebedachschalter	beige	1

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 626	Womi : 06/97
<b>Typbezeichnung:</b> GE	TI-Nr. : 14/97
	Gruppe : S
	Datum : 07.02.97
	Blatt : 1/2

**Betrifft:**

Vordere Türfalzleiste

**Fehlerbeschreibung:**

Die vordere Türfalzleiste reißt an der gekennzeichneten Stelle ein (siehe Abb.).

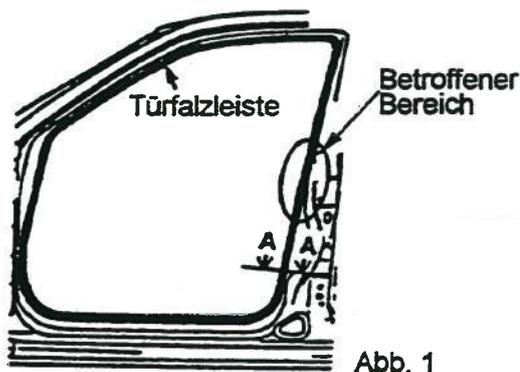


Abb. 1

Schnitt A-A



Abb. 2

**Abhilfemaßnahmen:**

Austausch der vorderen Türfalzleiste gegen die geänderte Version (zusätzliche Schutzschicht).

Fahrzeuge ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JMZ GE\*\*\*\* 01 477 277 sind bereits werkseitig mit der geänderten Türfalzleiste ausgerüstet.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl	Ersetzungscode	
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>			
GA7B-68-912B65	GA7B-68-912A65	Türfalzleiste (L), vorn	1	A
GA7B-68-911B65	GA7B-68-911A65	Türfalzleiste (R), vorn	1	A

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 626  <b>Typbezeichnung:</b> GE	Womi : 06/97 TI-Nr. : 14/97 Gruppe : S Datum : 07.02.96 Blatt : 2/2
---	---

<b>Garantie-Information:</b>	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: bis JMZ GE**** 01 477 276	
Garantie-Verrechnungsart	Garantie / Fahrzeug
Unterbaugruppe	S 10
Fehlerbeschreibung	Verformtes Teil
Schadensursache	Teil ist zerschnitten
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	GA7B-68-912B65 / 1 GA7B-68-911B65 / 1
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	S1020A-R-X / 0,3 Std. (4-Türer) S1020C-R-X / 0,2 Std. (5-Türer)

KD-Technik      N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Xedos 6 (ab Fahrgestellnr. 200 001) <b>Typbezeichnung:</b> CA	Womi : 06/97 TI-Nr. : 13/97 Gruppe : S Datum : 07.02.97 Blatt : 1/2
--	---

**Betrifft:**  
Sonnenblenden

**Fehlerbeschreibung:**  
Die Sonnenblenden lassen sich nicht vollständig bis zur Windschutzscheibe klappen.  
Ursache: die Außenkante der Sonnenblende berührt den Dachhimmel.  
Je nach Körpergröße und Sitzposition kann es dadurch zu Sichtbeeinträchtigungen kommen.

**Abhilfemaßnahmen:**  
Bei Kundenreklamationen Austausch der Sonnenblende(n) gegen die geänderte Version.

**Ersatzteil-Information:**

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl	Ausstattung
CAY1-69-270-08* -31*	Sonnenblende rechts (Beifahrerseite)	1	
CAY1-69-320-08* -31*	Sonnenblende links (Fahrerseite)	1	Fahrzeuge ohne Airbag
CAY2-69-320-08* -31*	Sonnenblende links (Fahrerseite)	1	Fahrzeuge nur mit Fahrer-Airbag
CAY3-69-320-08* -31*	Sonnenblende links (Fahrerseite)	1	Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag

\* = Farbcode Innenausstattung:  
 08 = A2 hellgrau  
 31 = A3 beige

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Xedos 6 (ab Fahrgestellnr.: 200 001) <b>Typbezeichnung:</b> CA	<b>Womi</b> : 06/97 <b>TI-Nr.</b> : 13/97 <b>Gruppe</b> : S <b>Datum</b> : 07.02.97 <b>Blatt</b> : 2/2
---	--

<b>Garantie-Information:</b>	
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ab JMZ CA***** 200 001	
<b>Garantie-Verrechnungsart</b>	Garantie / Fahrzeug
<b>Unterbaugruppe</b>	S 18
<b>Fehlerbeschreibung</b>	Teil ist werkseitig fehlerhaft
<b>Schadensursache</b>	Übermaß
<b>Schadenverursachendes Teil / Anzahl</b>	siehe Ersatzteil-Information
<b>Arbeits-Nr. / Arbeitszeit</b>	S1806X-R-X / 0,2 Std. (Arbeitsnummer und -zeit für eine oder beide Seiten <u>nicht</u> unterschiedlich !)

KD-Technik      N. Becker

Verteiler: alle Händler

# Kundendienst

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Handelsbezeichnung:</b> Mazda 626/MX-6, Xedos 6	Womi : 48/97 TI-Nr. : 43/97 Gruppe : S Datum : 28.11.97 Blatt : 1/1
<b>Typbezeichnung:</b> GE, CA	

<b>Betrifft:</b>  Elektrische Sitzverstellung		
<b>Fehlerbeschreibung:</b>  Schmiermittel gelangt in den Motor der elektrischen Sitzverstellung, dadurch kommt es zu Funktionsstörungen.		
<b>Abhilfemaßnahmen:</b>  Um die Reparaturkosten zu senken, ist der Motor für die elektrische Sitzverstellung ab sofort als Einzelteil erhältlich. Ein Austausch des kompletten Sitzuntergestells ist somit nicht mehr erforderlich.  Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter des Werkstatt- und Ersatzteilwesens entsprechend.		
<b>Ersatzteil-Information:</b>		
Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl
GA2G-88-616	Motor, elektrische Sitzverstellung	1

<b>Garantie-Information:</b>	
Garantie-Verrechnungsart	Garantie / Fahrzeug
Unterbaugruppe	S 09
Fehlerbeschreibung	keine einwandfreie Funktion
Schadensursache	Teil hat gefressen
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	GA2G-88-616 / 1
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	S0941C-R-X / 1,1 Std.

KD-Technik      N. Becker

Verteiler: alle Händler